

連絡先:国土交通省 自動車局 審査・リコール課  
リコール監理室  
電話番号:03-5253-8111 内線:42354

## リコール届出一覧表

リコール届出日:令和2年10月27日

リコール届出番号	4820	リコール開始日	令和2年10月27日
届出者の氏名又は名称	日立建機株式会社 代表執行役執行役社長 平野 耕太郎	問合せ先:日立建機株式会社 品質保証統括部 サービス部 ホイールローダサービスグループ Tel:0297-62-4661	
不具合の部位(部品名)	原動機(インタークーラ出口側ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	シヨベルローダーのインタークーラーにおいて、エンジンへ吸気を供給するホースの選定が不適切なため、走行等において当該ホースに加圧を繰り返すとホースが破損することがある。そのため、過給圧力不足によるエンジン出力の低下や排出ガスが基準値を満足しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、インタークーラーホース出口側を対策品に交換する。		
不具合格件数	13件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:直接電話またはダイレクトメール等でユーザに連絡する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・対策完了車については、キャビン、左開口部のドアストライカー付近又は運転席前部カバーにNo.4820のステッカーを貼り付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日立	YDR-H86	「ZW140-6」	H86-10205~H86-10586 平成30年10月5日~令和2年05月01日	235	
	YDR-H85	「ZW150-6」	H85-10046~H85-10161 平成30年10月29日~令和2年04月22日	68	
トヨタ	YDP-8SDT37	「8SDT37」	8SDT37-10011~8SDT37-10012 令和元年10月23日~令和元年10月23日	2	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年10月5日~令和2年5月1日	(合計305台)	

(備考) リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。