

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年11月17日

リコール届出番号	4847	リコール開始日	令和2年11月17日
届出者の氏名又は名称	ヤマハ発動機株式会社 代表取締役社長 日高 祥博 問い合わせ先：カスタムコミュニケーションセンター 0120-090-819		
不具合の部位（部品名）	制動灯（制動灯スイッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動灯において、制動灯スイッチ内部ゴム部品の成形に使用している離型剤が不適切なため、当該ゴム部品にシリコン成分が含まれているものがある。そのため、スイッチ内部にシリコンガスが充満して、スイッチ操作により通電した際に接点部に酸化シリコンが生成され、そのまま使用を続けると、制動灯が消えなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	車両型式に応じて次の対策を行う。 ①前輪用制動灯スイッチを対策品に交換する。 ②前輪用制動灯スイッチ、後輪用制動灯スイッチを対策品に交換する。		
不具合件数	13件	事故の有無	なし
発見の動機	海外市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤマハ	8BL-SJ19J	「TMAX560 Tech」	SJ19J-000308～SJ19J-000502 令和2年3月27日～令和2年4月21日	186台	②
	2BL-SJ15J	「XP530DA TMAX」	SJ15J-000017～SJ15J-001120 平成29年3月9日～令和元年9月25日	973台	②
	2BL-RN58J	「NIKEN」	RN58J-000005～RN58J-000536 平成30年8月31日～令和2年4月21日	382台	①
		「NIKEN GT」	RN58J-000357～RN58J-000543 平成31年3月8日～令和2年4月21日	155台	①
	2BL-RN51J	「TRACER900 GT」	RN51J-001187～RN51J-003529 平成30年5月7日～令和2年4月28日	2,300台	①

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤマハ	2BL-RP27J	「FJR1300A」	RP27J-000832～RP27J-001825 平成28年6月3日～令和2年4月23日	491台	①
		「FJR1300AS」	RP27J-000862～RP27J-001832 平成28年6月10日～令和2年4月21日	509台	①
	2BL-RP25J	「FJR1300AP」	RP25J-000059～RP25J-000196 平成29年2月6日～令和2年1月15日	138台	①
	EBL-RP27J	「FJR1300A」	RP27J-000001～RP27J-000821 平成25年11月13日～平成27年10月15日	483台	①
		「FJR1300AS」	RP27J-000011～RP27J-000825 平成25年11月13日～平成27年10月16日	342台	①
	EBL-RP25J	「FJR1300AP」	RP25J-000014～RP25J-000052 平成25年12月18日～平成27年2月26日	39台	①
	2BL-RN50J	「MT-10」	RN50J-000046～RN50J-001543 平成29年3月10日～令和2年4月21日	666台	①
		「MT-10SP」	RN50J-000006～RN50J-001540 平成29年3月2日～令和2年4月21日	872台	①
	(計9型式)	(計10車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年11月13日～令和2年4月28日	(計7,536台)	