

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年12月3日

リコール届出番号	2430	リコール開始日	平成21年12月4日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	燃料計		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スピードメータ内の基盤の材質が不適切なため、計器内の夜間照明の熱により当該基板が熱膨張を繰り返し、燃料計回路が断線することがある。そのため、燃料計の指示値が高くなり、燃料が無くなったことに気付かず、最悪の場合、走行中にエンストし再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該燃料計回路に補助回路を追加する。		
不具合件数	23件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2430のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	UA-TC24	セレナ	TC24-100010～TC24-178941 平成13年12月17日～平成15年10月9日	75,582	
	UA-TNC24		TNC24-200006～TNC24-219680 平成13年12月17日～平成15年10月7日	18,722	
	UA-RC24		RC24-300009～RC24-305662 平成13年12月17日～平成15年10月3日	5,250	
	GH-A33	セフィーロ	A33-090003～A33-093543 平成14年8月10日～平成14年12月24日	3,304	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年12月17日～平成15年10月9日	(計102,858台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。