

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年7月22日

リコール届出番号	2580	リコール開始日	平成22年7月23日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位（部品名）	①原動機制御コンピュータ、②非常点滅表示灯、③方向指示器、④燃料ホース		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>① DPF（ディーゼル粒子状物質除去装置）付き車の原動機制御コンピュータにおいて、低負荷走行時の自動再生（捕集した粒子状物質の燃焼除去）の燃料噴射量の設定が不適切なため、余剰な燃料がエンジンオイルに混入するものがある。そのため、エンジンオイル量が規定量を超えた状態で使用を続けると、吸気経路にエンジンオイルが混入して白煙が発生し、エンジンの回転が上昇することがあり、最悪の場合、エンストして再始動できなくなるおそれがある。</p> <p>② 側面方向指示器を備えた車両の非常点滅表示灯スイッチにおいて、接点の耐久性が不足しているため、当該スイッチ操作時の通電によりアーク放電が発生し、接点が摩耗するものがあり、最悪の場合、非常点滅表示灯が点灯しないおそれがある。</p> <p>③ 側面方向指示器を備えた車両の方向指示器スイッチにおいて、フラッシャーユニットの回路が不適切なため、当該スイッチ操作時の通電によりアーク放電が発生し、接点が摩耗するものがあり、最悪の場合、方向指示器が点灯しないおそれがある。</p> <p>④ 手動変速機搭載車において、燃料フィルタ取付ブラケットの形状が不適切なため、シフトリンケージと燃料ホースの隙間が狭いものがあり、最悪の場合、シフト操作時にシフトリンケージが燃料ホースに干渉するおそれがある。</p>		
改善措置の内容	<p>① 全車両、当該制御コンピュータのプログラムを修正するとともに、エンジンオイルを新品に交換する。なお、当該不具合が発生したことのあった車両については、必要に応じて、エンジン本体、インジェクタ、触媒を新品に交換する。</p> <p>② 全車両、当該操作スイッチ、および、フラッシャーユニットを対策品と交換する。</p> <p>③ 全車両、当該フラッシャーユニットを対策品と交換するとともに、方向指示器スイッチを新品と交換する。</p> <p>④ 全車両、当該ブラケット、および、燃料ホースを対策品と交換する。</p>		
不具合件数	<p>① 115件 ② 48件 ③ 47件 ④ 1件</p>	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2580のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ニッサン	PDG-EHW41	シベリアン	EHW41-040002～EHW41-040501 平成20年6月4日～平成21年10月9日	482	①
	PDG-EVW41		EVW41-040004～EVW41-040308 平成20年6月3日～平成21年9月19日	300	
	PDG-EJW41		EJW41-040005～EJW41-040097 平成20年6月3日～平成21年9月29日	93	
	PDG-ECW41		ECW41-040004～ECW41-040013 平成20年8月23日～平成21年9月26日	9	
	PA-AHW41		AHW41-030029～AHW41-036125 平成16年11月23日～平成19年8月25日	1,207	②1,207 ③785
	PA-AVW41		AVW41-030026～AVW41-035533 平成16年12月13日～平成19年8月28日	591	②591 ③371
	PA-AJW41		AJW41-035001～AJW41-035221 平成17年12月9日～平成19年8月10日	220	②220 ③149
	PA-ACW41		ACW41-035001～ACW41-035020 平成17年12月6日～平成19年6月9日	20	②20 ③14
	KK-BVW41 KK-BVW41(改)		BVW41-010182～BVW41-021377 平成13年11月27日～平成16年8月28日	266	②238 ④28
	KK-BHW41 KK-BHW41(改)		BHW41-000505～BHW41-021858 平成11年1月26日～平成16年8月30日	663	②629 ④34
	UD-DVW41 ABG-DVW41		DVW41-030013～DVW41-040160 平成16年9月15日～平成21年1月30日	514	④
	UD-DHW41 ABG-DHW41		DHW41-030003～DHW41-040152 平成16年9月8日～平成21年1月30日	501	
	UD-DJW41 ABG-DJW41		DJW41-030008～DJW41-040116 平成16年9月28日～平成20年11月15日	28	
	UD-DCW41 ABG-DCW41		DCW41-030007～DCW41-040103 平成16年11月23日～平成21年1月29日	15	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
いすゞ	PDG-SEHW41	ジャーニー	EHW41-740001～EHW41-740023 平成20年6月12日～平成21年9月4日	23	①
	PDG-SEVW41		EVW41-740001～EVW41-740006 平成20年8月6日～平成20年11月25日	6	
	PDG-SEJW41		EJW41-740001～EJW41-740006 平成20年10月22日～平成21年2月25日	6	
	PDG-SECW41		ECW41-740001 平成20年8月20日	1	
	KK-SBVW41	ジャーニー	BVW41-705019～BVW41-720034 平成14年2月6日～平成16年3月2日	5	②
	KK-SBHW41		BHW41-700005～BHW41-720087 平成11年2月24日～平成15年10月28日	50	
	UD-SDVW41	ジャーニー	DVW41-730001～DVW41-735019 平成16年10月19日～平成19年7月19日	25	④
	UD-SDHW41 ABG-SDHW41		DHW41-730001～DHW41-740110 平成16年9月11日～平成20年11月4日	103	
	UD-SDJW41		DJW41-730001～DJW41-735002 平成16年9月30日～平成19年6月19日	5	
	ABG-SDCW41		DCW41-740001 平成20年4月9日	1	
	(計 31 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年1月26日～平成21年10月9日	(計 5,134 台)	① 920 ②2,960 ③1,319 ④1,254

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。