



改善箇所説明図

不適合発生箇所

オイルクーラーキット内の部品であるホースにおいて、部分的に素材のゴムの硬度が低い箇所があり、油圧がかかった際にフィッティング(接続部分)からホースが外れ、エンジンオイルが漏れ出すおそれがある。そのため、走行中にホースが外れ、漏れ出したエンジンオイルがエキゾーストマニホールド等の高温部分に触れると、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

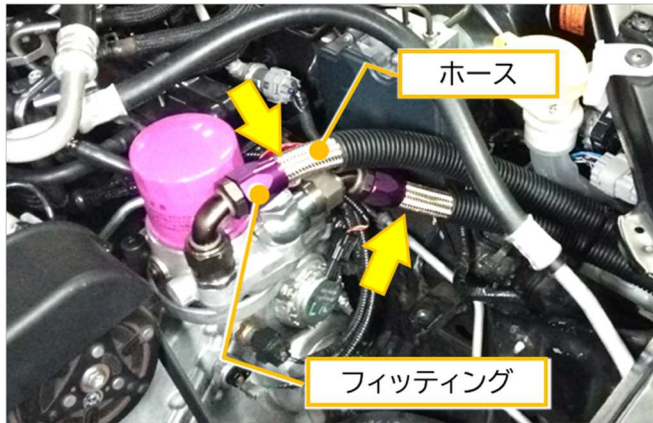

: エンジンルーム
矢印部分でホースが
抜けるおそれがある

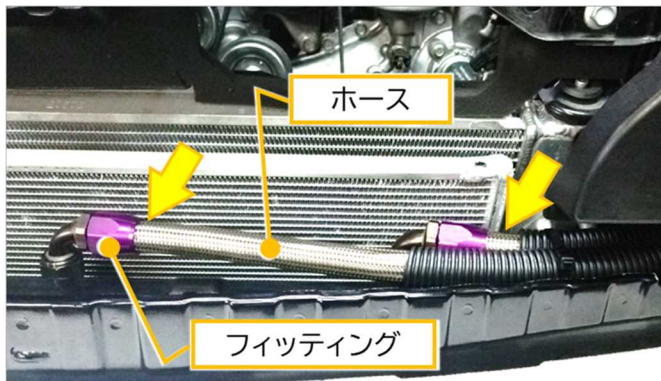

: バンパー内
矢印部分でホースが
抜けるおそれがある

改善内容

ホース ASSY を良品に交換する。
識別: ホース ASSY にペイントによる
マーキングを付与する。

