

連絡先： 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和 5年 8月 25日

改善対策届出番号	改678	改善対策開始日	令和 5年 8月 26日
届出者の氏名又は名称	フォードモーターカンパニー アジアにおける代表者 Susanto, Bagus <div style="float: right; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;"> 製作国：アメリカ合衆国 製作者名：フォード自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175 </div>		
不具合の部位（部品名）	後退時車両直後確認装置（リヤビューカメラ）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	① リヤビューカメラにおいて、製造工程が不適切なため端子がカメラ内部のプリント基板に正しくはんだ付けされておらず、接触不良となっているものがある。そのため、通電性が不十分となり断続的に映像が映らなくなり、後退時に衝突するおそれがある。 ② トランクリッド内に配策されているリヤビューカメラの配線において、取付位置及び硬質スクロールチューブの材質の選定が不適切なため、デッキリッド開閉により硬質スクロールチューブ内と内部配線が擦れ合い、断線することがある。そのため、リヤビューカメラの映像が映らなくなり、後退時に衝突するおそれがある。		
改善対策の内容	① 全車両、リヤビューカメラの部品番号を確認し、不具合対象であれば良品に交換する。 ② 全車両、トランクリッドハーネスを点検し配策変更を行う。必要に応じハーネス交換またはジャンパハーネスを取り付ける。		
不 具 合 件 数	0 件	事 故 の 有 無	無し
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・ 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・ 改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 ・ 弊社ホームページに掲載する。 		

車 名	型 式	通 称 名	改善対策対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備 考
フォード	不明	マスタング	1FA6P8TH9F5307447 ～ 1FA6P8TH2F5435299 平成 26 年 10 月 3 日 ～ 平成 27 年 7 月 20 日	585 台	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 26 年 10 月 3 日 ～ 平成 27 年 7 月 20 日	(計 585 台)	

【注意事項】 改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。