


改善箇所説明図

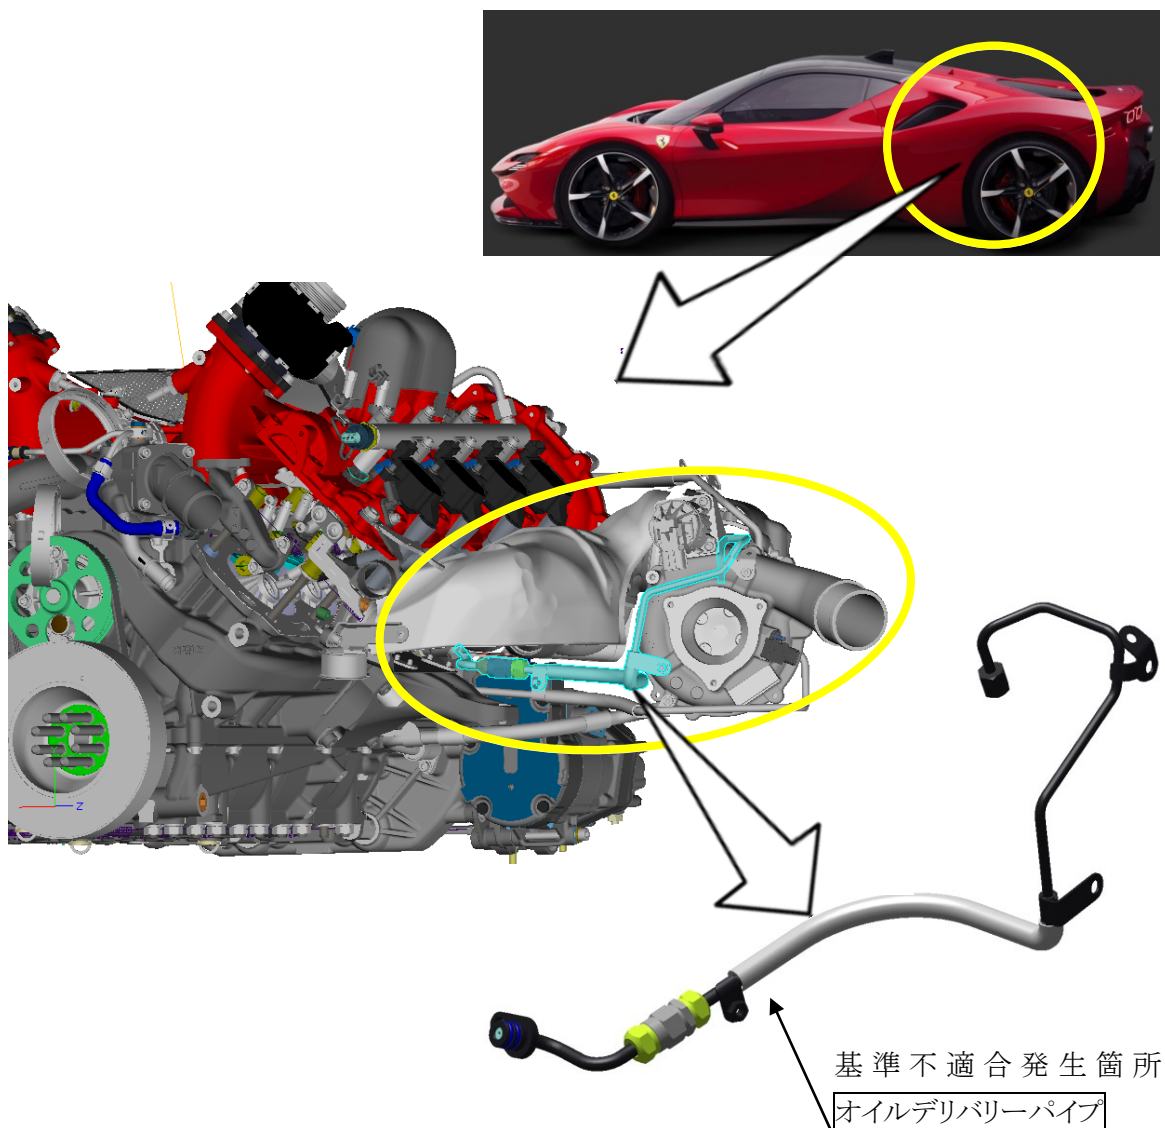

不具合の内容

ターボチャージャーのオイルデリバリーパイプにおいて、製造管理が不適切なため、パイプ成形時に規定値を満たしていないものがある。

そのため、規定値を満たしていない部分から亀裂が発生し、オイルが漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、オイルデリバリーパイプを良品に交換する。

注: は、交換部品を示す。

識別: 車台番号打刻の右側に黄色の識別ペイントを塗布する。