

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和5年12月8日

リコール届出番号	外-3728	リコール開始日	部品準備でき次第					
届出者の氏名又は名称	HONDA DVLPM. & MFG. OF AMERICA, LLC 取締役社長 松川 貢 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">製作国</td> <td>: アメリカ合衆国</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">製作者名</td> <td>: HONDA DVLPM. &amp; MFG. OF AMERICA, LLC</td> </tr> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">         問い合わせ先 : 本田技研工業株式会社          お客様相談センター          TEL 0120-112010       </p>				製作国	: アメリカ合衆国	製作者名	: HONDA DVLPM. & MFG. OF AMERICA, LLC
製作国	: アメリカ合衆国							
製作者名	: HONDA DVLPM. & MFG. OF AMERICA, LLC							
不具合の部位 (部品名)	燃料装置 (燃料ポンプ)							
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	低圧燃料ポンプのインペラ (樹脂製羽根車) において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプカバーと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。							
改善措置の内容	全車両、低圧燃料ポンプモジュールを対策品と交換する。なお、部品が準備でき次第、部品交換を改めて案内する。							
不具合件数	28件	事故の有無	無し					
発見の動機	関連会社からの情報による。							
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・インターネットホームページに掲載する。</li> </ul>							

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ オブ アメリカ	CAA-NC1	「NSX」	NC1-1000216~NC1-1000256 平成30年1月18日~平成30年3月22日	41	
			NC1-1100001~NC1-1100156 平成30年3月1日~平成30年10月10日	156	
			NC1-1200001~NC1-1200040 平成30年10月11日~令和元年12月3日	2	
	5AA-NC1		NC1-1300001~NC1-1300012 令和元年12月12日~令和3年1月25日	12	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年1月18日~令和3年1月25日	(計211台)	

(備考)

本件は、令和2年5月28日付け届出番号「外-3038」にてリコール届出したものであるが、検証を進めた結果、対象拡大の必要性が判明したため、新たに届出するものである。