

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年11月9日

リコール届出番号	5400	リコール開始日	令和5年11月10日
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先：SUBARU お客様センター 代表取締役社長 大崎 篤 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(インヒビタスイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	シフトレンジの位置を検知するインヒビタスイッチの製造工程において、溶着治具の交換基準が不適切であったため、溶着が不十分となり、シール性が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとスイッチ内部へ水分が浸入することで接触不良が発生し、始動不良や後退灯不点灯に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、インヒビタスイッチを良品に交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	4BA-VN5	「レヴォーグ」	VN5-014705 ~ VN5-026616 令和3年2月8日 ~ 令和3年7月1日	9,645	
	4BA-SK5	「フォレスター」	SK5-005613 ~ SK5-009112 令和3年2月10日 ~ 令和3年6月30日	3,423	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年2月8日 ~ 令和3年7月1日	(計13,068台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換用修理部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	4BA-VN5	「レヴォーグ」	VN5-002271 ~ VN5-020729 令和2年11月5日 ~ 令和3年3月11日	5	
	4BA-SK5	「フォレスター」	SK5-008239 令和3年6月3日	1	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年11月5日 ~ 令和3年6月3日	(計6台)	