

## 改善箇所説明図



F800ST



F800S


シートを取り外した状態



### 改善箇所



ホースをカットし、専用の合成樹脂製パイプをホース間へ挿入する

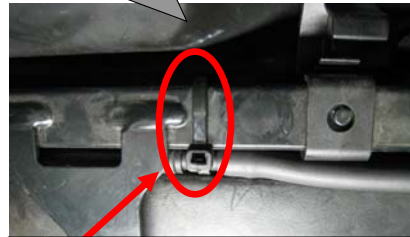

合成樹脂製パイプとフレーム間を結束バンドを用いて固定する。

### 不具合内容

燃料タンク内圧調整用ゴム製ホースが固定されていないため、当該ホースがシートに挟まれ、潰れることがある。そのため、この状態で外気温が高くなると燃料タンクの内圧が上昇し、燃料タンクが膨張することにより、燃料タンク底部が後車輪と干渉し、最悪の場合、燃料タンクが破損し、燃料が漏れるおそれがある。

### 識別マーク(白点)

処置後の結束バンド付近のホース上部へ白ペイントマーク(図示とおりに)



### 改善の内容

全車両、当該ホースが挟まれないよう固定する。