

連絡先： 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL： 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年5月29日

リコール届出番号	外-1489	リコール開始日	平成20年 5月 29日
届出者の氏名又は名称	ピー・エー・ジー・インポート株式会社 [ 製作国：英国 代表取締役 [ 製作者名：ランドローバーグループ社 ] デービッド・ブルーム 問い合わせ先： お客様相談室 0120-92-2992		
不具合の部位	動力伝達装置 (フロントディファレンシャルとフロントプロペラシャフトの接続部)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントディファレンシャルの取り付け角度が不適切なため、フロントディファレンシャルとフロントプロペラシャフトの接続部が早期に磨耗するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、磨耗が進行し車体振動や異音が発生して、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントディファレンシャルの接続部とフロントプロペラシャフトを対策品と交換する。		
不具合件数	国内： 3 件	事故の有無	国内： 無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者： 電話又はダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者： 日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車： 運転席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に外-1489のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	GH-LM44	レンジローバー	SALLMAMA32A105977～SALLMAMA32A112997 平成14年 6月28日～平成14年 8月28日	314	
			SALLMAMA33A113916～SALLMAMA33A141179 平成14年 8月28日～平成15年 6月18日	488	
			SALLMAMA34A140443～SALLMAMA34A179610 平成15年 7月29日～平成16年 12月21日	817	
			SALLMAMA35A178512～SALLMAMA35A197372 平成16年 10月13日～平成17年 5月17日	421	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成14年 6月28日～平成17年5月 17日	(計2040台)	

(備考) 本件は、平成17年7月20日付、届出番号「外-1242」にてリコール届出を行ったものであるが、対策が十分でないことが判明したため、対策内容及び対象範囲を見直し対策を行うもので、前回の対策車両も該当する。