


改善箇所説明図

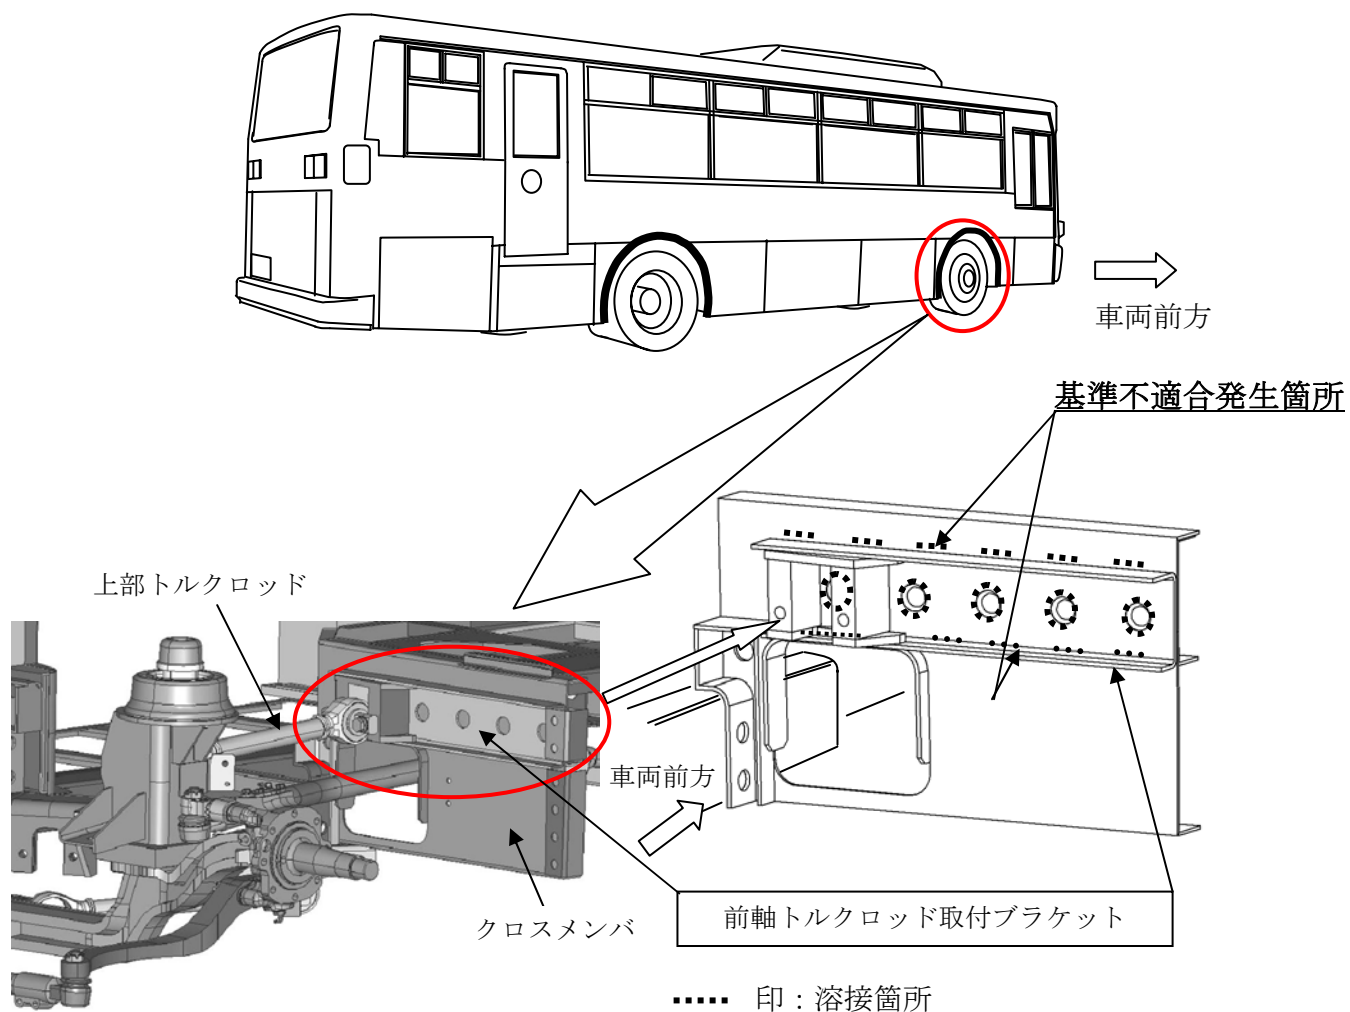

大型ノンステップバスにおいて、前軸トルクロッド取付ブラケットとクロスメンバの溶接箇所の一部が溶接されていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、溶接が剥がれ、最悪の場合、ハンドル操作が不安定になるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ブラケットの溶接状況を確認し、溶接されていない箇所は、溶接を追加する。なお、ブラケットに変形があるものは、新品と交換する。

注：□内は、変形がある場合の交換部品を示す。

識別：前軸トルクロッド取付ブラケット端部に黄色ペイントを塗布する。