
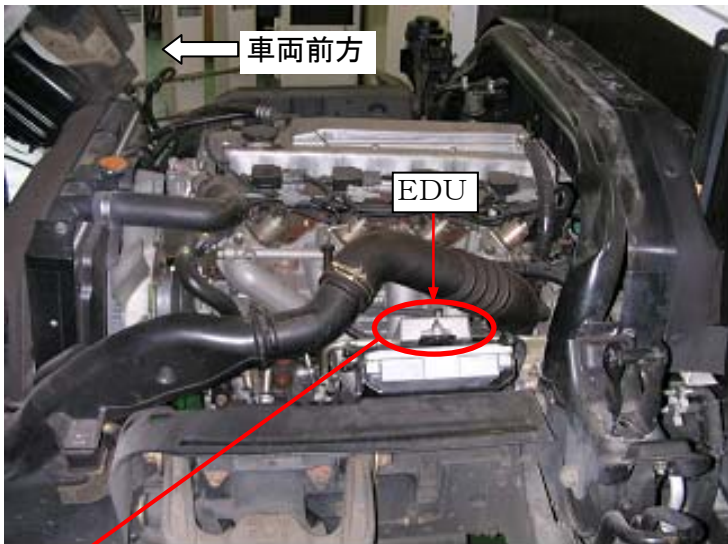


改善箇所説明図

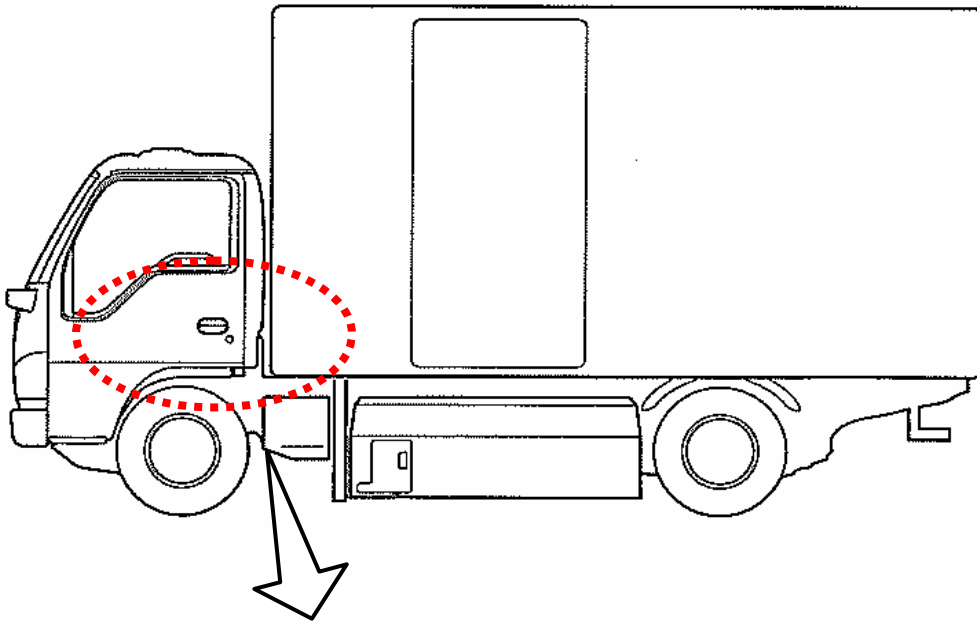

基準不適合箇所

圧縮天然ガス自動車において、エンジンの電子制御コントローラのプログラムが不適切であったため、スロットルモーターと燃料噴射装置を駆動する電気駆動装置（EDU）内のトランジスタに過大な電流が流れ、トランジスタが劣化しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、トランジスタが溶断し、燃料噴射装置が作動しなくなり、最悪の場合、走行中にエンストし、再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容： 全車両、EDUを新品に交換する。

識別： EDUに青色シールを貼付する。

注： は交換する部品を示す。