

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年 9月 4日

リコール届出番号	2173	リコール開始日	平成20年 9月 5日
届出者の氏名又は名称	日産ディーゼル工業株式会社 取締役社長 竹内 寛 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	電気装置（コンビネーションスイッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	コンビネーションスイッチへの電気回路が不適切なため、尾灯等へのハーネスがショートした状態で霧灯を点灯すると、コンビネーションスイッチ内のハーネスが発熱し、最悪の場合、焼損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、尾灯等へのハーネスを点検し、損傷がある場合は、補修する。また、コンビネーションスイッチへの電気回路にヒューズを経由したハーネスを追加する。		
不具合件数	2件	事故の有無	焼損1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo. 2173のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	U-UA440HAN	—	UA440HAN-00003～UA440HAN-90002 平成元年 4月27日～平成 4年 2月13日	17	
	U-UA440HSN		UA440HSN-00002～UA440HSN-00733 平成元年 5月16日～平成 3年12月18日	199	
	U-UA440LAN		UA440LAN-00040～UA440LAN-00732 平成 2年 6月13日～平成 4年 7月24日	117	
	U-UA440LSN		UA440LSN-00001～UA440LSN-00735 平成元年 4月25日～平成 3年12月17日	153	
	U-UA440NAN		UA440NAN-00004～UA440NAN-00641 平成元年 4月27日～平成 3年11月 1日	39	
	U-UA440NSN		UA440NSN-00075～UA440NSN-00686 平成 2年 6月27日～平成 3年11月13日	40	
	(計6型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成元年 4月25日～平成 4年 7月24日	(計 565台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。