

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年9月25日

リコール届出番号	2178	リコール開始日	平成20年9月25日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(プロペラシャフト センターベアリング ブラケット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	プロペラシャフト センターベアリング ブラケットの強度が不足しているため、高速走行により、当該ブラケット部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂の進行により当該ブラケットが破断して、プロペラシャフトが垂れ下がり、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、センターベアリングブラケットを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	販売会社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2178のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KC-FS410U	ふそう	FS410U-560001 平成8年1月18日	1	
	KC-FS510VY		FS510VY-510108 平成11年3月24日	1	
	KC-FS510VZ		FS510VZ-510012～FS510VZ-710029 平成9年3月10日～平成12年2月3日	35	
	KC-FS511VZ		FS511VZ-510035～FS511VZ-710002 平成10年9月25日～平成11年12月7日	2	
	KC-FS512TZ		FS512TZ-500017 平成8年12月24日	1	
	KC-FS540VZ		FS540VZ-510081～FS540VZ-510866 平成10年9月2日～平成12年3月7日	38	
	KC-FT510WY		FT510WY-500003 平成9年3月5日	1	
	KC-FT520WZ		FT520WZ-500007 平成9年2月6日	1	
	KC-FU411TZ		FU411TZ-560387 平成7年7月25日	1	
	KC-FU519NY		FU519NY-500213 平成9年12月12日	1	
	KC-FU519TX		FU519TX-510006 平成10年7月2日	1	
	KC-FV511UZ		FV511UZ-500007～FV511UZ-500009 平成8年5月24日～平成8年6月5日	2	
	KC-FV512JX		FV512JX-500120 平成10年1月16日	1	
	KC-FV512SY		FV512SY-500008～FV512SY-500009 平成9年6月12日～平成9年6月23日	2	
	KC-FV512TZ		FV512TZ-500001～FV512TZ-500026 平成8年10月21日～平成10年3月17日	4	
	KC-FV512UZ		FV512UZ-500003～FV512UZ-700003 平成8年5月29日～平成9年3月31日	5	
KL-FS50JVY	FS50JVY-520086～FS50JVY-520166 平成12年10月19日～平成14年8月6日	4			

車名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
三菱	KL-FS50JVZ	ふそう	FS50JVZ-520004～FS50JVZ-520426 平成12年4月20日～平成14年7月23日	24	
	KL-FS50MRY		FS50MRY-520005～FS50MRY-520018 平成12年6月16日～平成13年2月12日	2	
	KL-FS50MTZ		FS50MTZ-520092 平成13年1月29日	1	
	KL-FS50MVZ		FS50MVZ-520015～FS50MVZ-520082 平成12年5月29日～平成13年6月5日	4	
	KL-FS54JVY		FS54JVY-520151～FS54JVY-520506 平成12年11月29日～平成14年11月21日	17	
	KL-FS54JVZ		FS54JVZ-520131～FS54JVZ-522510 平成12年5月15日～平成15年4月11日	154	
	KL-FS55JVY		FS55JVY-520037～FS55JVY-720053 平成13年6月11日～平成15年2月6日	30	
	KL-FS55JVZ		FS55JVZ-520138～FS55JVZ-720261 平成12年4月27日～平成15年3月26日	63	
	KL-FU50MUZ		FU50MUZ-520003 平成13年4月16日	1	
	KL-FU54JUZ		FU54JUZ-520001 平成13年5月10日	1	
	KL-FV50JJX		FV50JJX-530996 平成17年7月6日	1	
	KL-FV50MHR		FV50MH-530019～FV50MH-530053 平成15年9月8日～平成16年6月12日	2	
	PJ-FS50JY		FS50JY-540043～FS50JY-540044 平成19年5月24日～平成19年6月5日	2	
	PJ-FV50JX		FV50JX-540282～FV50JX-541706 平成18年1月19日～平成19年6月12日	5	
	BDG-FS50JY		FS50JY-550004～FS50JY-550007 平成19年8月3日～平成19年10月24日	3	
	BDG-FV50JX		FV50JX-550516 平成20年1月9日	1	
(計33型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成7年7月25日～平成20年1月9日	(計412台)		

備考)本件は、平成20年7月17日付、届出番号「2148」にてリコール届出を行ったものですが、対象車両の選定に一部誤りがあったことが判明したため、対象車両を追加し、新たに届出するものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。