


改善箇所説明図

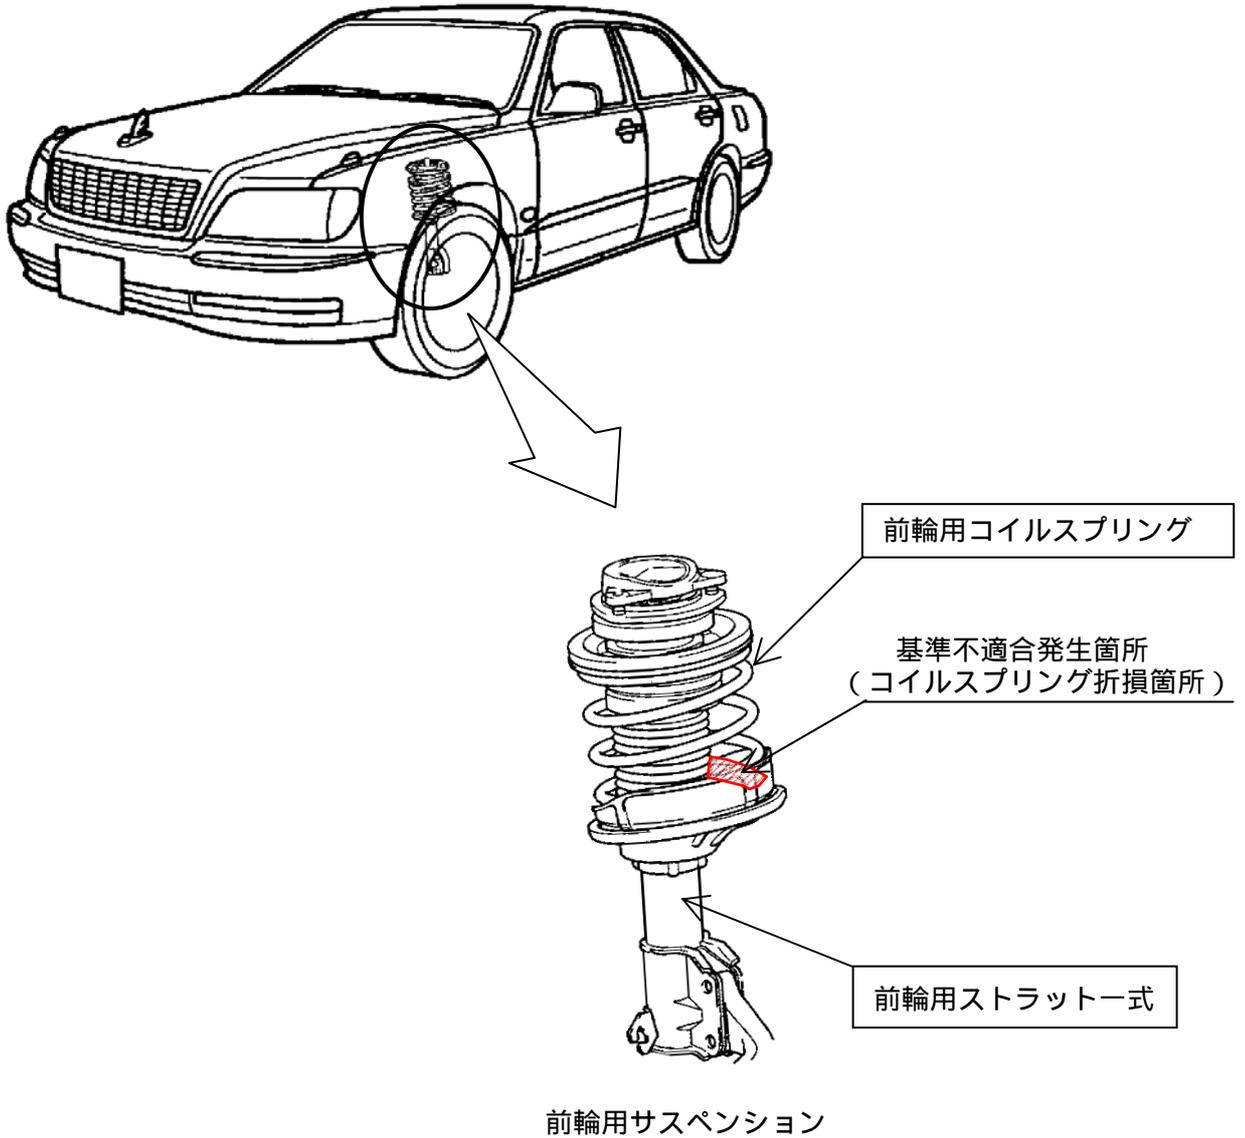

電子制御式サスペンション装着車において、前輪用コイルスプリングの形状が不適切なため、当該スプリングが線間で擦れた部分の塗膜が剥れて腐食することがある。そのため、そのまま使用を続けると、融雪剤等により腐食が進行してスプリングが折損し、最悪の場合、タイヤがパンクして走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、前輪用コイルスプリングまたはストラット一式を対策品と交換する。

注：図中の 内は交換部品を示す。

識別：助手席前側ドアのロワーヒンジにあるドアヒンジ取付けボルト(下側) 頭部に白色または黄色ペイントを塗布する。