

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年12月19日

リコール届出番号	2241	リコール開始日	平成20年12月19日
届出者の氏名又は名称	株式会社 タダノ 取締役社長 多田野 宏一 問い合わせ先：品質安全部 TEL (087) 894-7550		
不具合の部位（部品名）	電気装置(車速センサー用配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トランスミッションに備えられている車速センサーにおいて、アース用配線取付け端子部の防水処理が不適切なため、雨水等が当該配線内をつたい、車速センサー用コネクタ内に浸入する可能性がある。そのため、コネクタ内が短絡し、正常な速度表示や自動変速が出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アース用配線および車速センサーを新品に交換するとともに、アース用配線取付け端子部にシール剤を塗布する。		
不具合件数	国内：16件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：使用者を直接訪問またはダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：全使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に No. 2241 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
タダノ	JDS-T003	GR-250N-2	T003-0008～T003-0234 平成20年7月14日～平成20年11月18日	197台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年7月14日～平成20年11月18日	(計197台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。