


## 改善箇所説明図

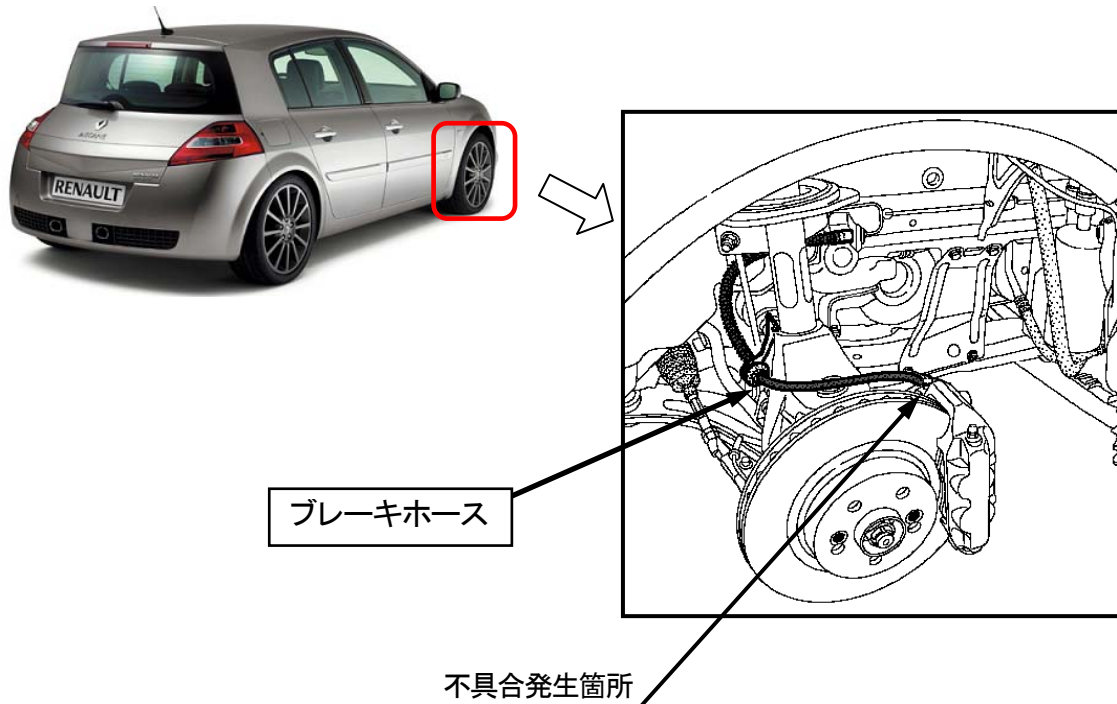

### 基準不適合の発生箇所

前輪用ブレーキホースにおいて、継ぎ手のかしめが不適切なため、強いブレーキ操作を多用した場合、熱の影響によりホースが軟化し、ホースと継ぎ手の嵌合がゆるくなり、ブレーキ液が漏れることがある。最悪の場合、ホースが継ぎ手から抜け、制動力が低下するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該ブレーキホースを対策品に交換する。

注:  は改善部品を示す

### 識別

原動機室にルノー指定ステッカーを貼付する。