

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 フォン : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年4月21日

リコール届出番号	2299	リコール開始日	平成21年4月22日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	電気装置 緩衝装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>尾灯（テールランプ）及び前部霧灯（フォグランプ）の電気回路が不適切なため、テールランプリレーを流れる電流値が大きく、リレーの接点が発熱することがある。そのため、当該部品の樹脂部及びコネクタ部が変形し、そのままの状態で使用を続けると、接触不良を起こし、尾灯などが点灯しなくなるおそれがある。</p> <p>後輪のショックアブソーバ取付ブラケットの溶接が不適切なため、走行中の振動等により当該ブラケットの溶接が剥がれて走行安定性が悪化し、最悪の場合、エアスプリングにブラケットが接触して損傷し、エアが漏れて車体が傾くおそれがある。</p>		
改善措置の内容	全車両、フォグランプの電気回路の配線を変更するとともに、テールランプリレーとリレーソケットを新品に交換する。 全車両、当該ブラケットの溶接状態を点検し、不適切なものは溶接する。		
不具合件数	12件、 0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。 他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に 2299のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PKG-LV234L2 PDG-LV234L2	エルガ	LV234L2-7000006 ~ LV234L2-7000390 平成19年2月27日 ~ 平成20年7月22日	385	:385
	PKG-LV234N2 PDG-LV234N2		LV234N2-7000001 ~ LV234N2-7000241 平成19年3月14日 ~ 平成20年8月29日	236	:236
	PKG-LV234Q2 PDG-LV234Q2		LV234Q2-7000003 ~ LV234Q2-7000050 平成19年9月4日 ~ 平成20年7月9日	48	:48
	PDG-LR234J2	エルガミオ	LR234J2-7000005 ~ LR234J2-7000369 平成19年8月20日 ~ 平成20年7月16日	364	:318 + :46
	KL-LV774R2	ガーラ	LV774R2-3000001 ~ LV774R2-3000542 平成12年1月11日 ~ 平成16年6月14日	542	:542
			LV774R2-7000001 ~ LV774R2-7000213 平成16年6月18日 ~ 平成17年8月22日	213	:213
	KL-LV780H2	ガーラ	LV780H2-3000001 ~ LV780H2-3000094 平成12年7月12日 ~ 平成16年5月14日	94	:94
			LV780H2-7000001 ~ LV780H2-7000031 平成16年7月9日 ~ 平成17年8月22日	31	:31
	KL-LV781N2	ガーラ	LV781N2-3000001 ~ LV781N2-3000005 平成12年7月12日 ~ 平成13年12月25日	5	:5

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KL-LV781R2	ガーラ	LV781R2-3000001 ~ LV781R2-3000242 平成12年6月29日 ~ 平成16年4月26日	241	:241
			LV781R2-7000001 ~ LV781R2-7000098 平成16年6月14日 ~ 平成17年7月25日	98	:98
	(計11型式)	(計3車種)	(製作期間全体の範囲) 平成12年1月11日 ~ 平成20年8月29日	(合計2,257台)	2,257 46

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。