


## 改善箇所説明図

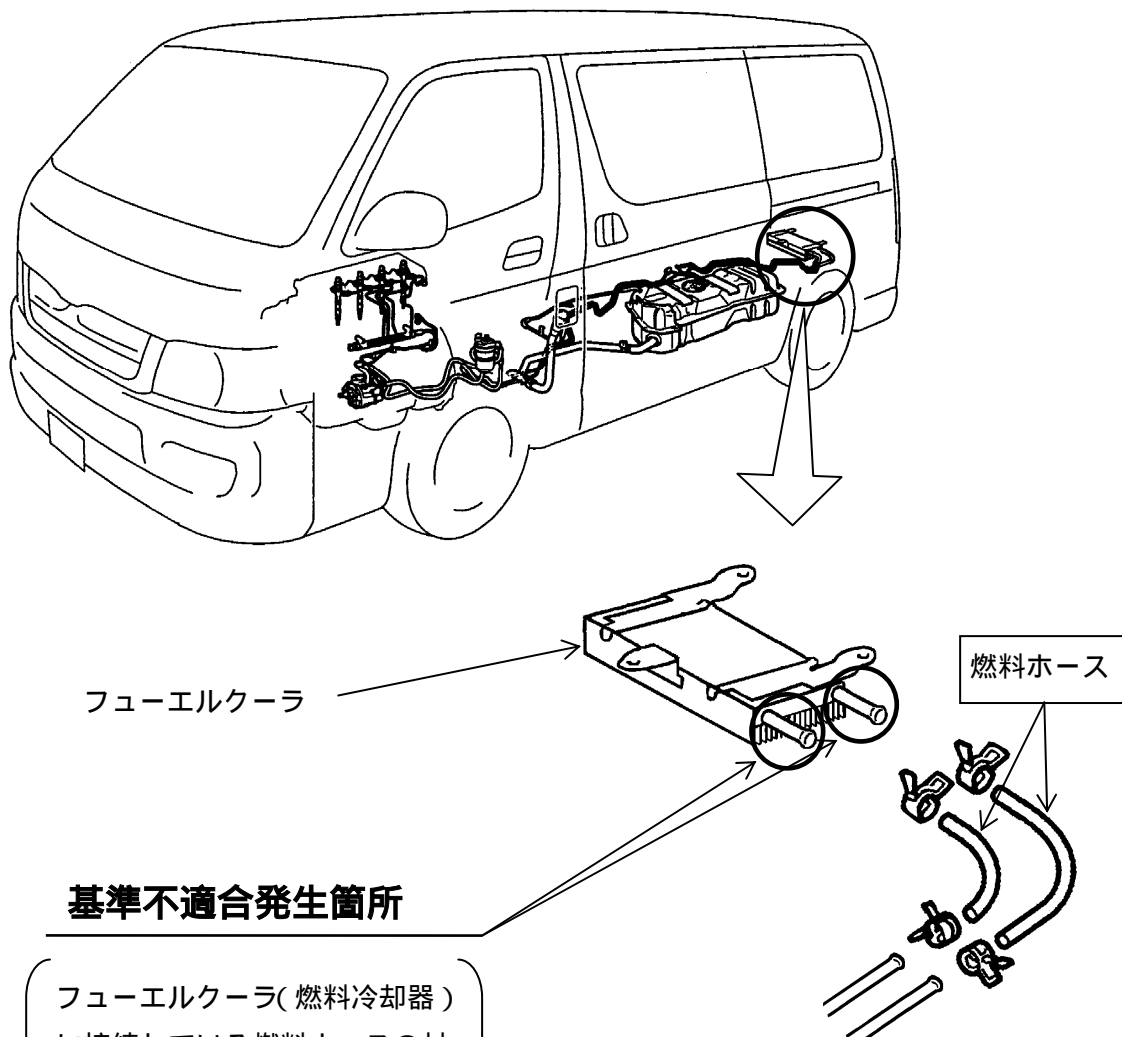

### 基準不適合発生箇所

フューエルクーラ(燃料冷却器)に接続している燃料ホースの材質が不適切なため、当該クーラのホース接続部に融雪剤等が付着すると電食による錆が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると接続部の錆が進行し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

注：□ は交換部品を示す。

### 改善の内容

全車両、燃料ホースを対策品と交換する。また、ホース接続部を点検し、錆のあるものはフューエルクーラを新品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の右上部に黄色ペイントを塗布する。