

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成21年6月25日

リコール届出番号	2346	リコール開始日	平成21年6月26日
届出者の氏名又は名称	問い合わせ先 TCM株式会社 TCM株式会社 執行役社長 荒畑 秀夫 建設事業部 品質保証部 TEL 0297-62-4661		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料供給ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料噴射装置において、燃料供給ポンプの製造時の加工が不適切なため、当該ポンプの内部に亀裂が発生し、燃料が漏れ、エンジンオイルに混入するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料の混入したオイルがブローパイガスの通路を経由して吸気管に吸入されシリンダー内で燃焼するため、エンジン回転の上昇、エンジン停止及び再始動不能となり、最悪の場合、燃料の混入したエンジンオイルが漏れ火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料供給ポンプを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	原動機メーカーからの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者およびユーザを全て把握しており、直接訪問あるいは電話等でユーザへ連絡する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者への連絡は、使用者を全て把握しているため、周知のための措置は取らない。</li> <li>・ 改善実施済車には、ロータリ除雪車は、キャビン内右側面の後ろガラスの隅に、フォークローダは、キャビン後窓左下側隅に、フォークリフトは、キャビネット前面右上隅に、No.2346 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲および製作期間	リコール対象車の台数	備考
TCM	JDS-M15	JR180-3 JR220-3	M15-00335~M15-00352 平成20年10月3日~平成20年12月19日	11	
	99T	MR450	兵〔63〕9126兵 平成21年1月24日	1	
	JDS-F139	FD240-4	F139-00108~F139-00117 平成20年11月22日~平成21年2月10日	6	
(計3型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) (平成20年10月3日~平成21年2月10日)	(計18台)		

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。