

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL : 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年 7月15日

リコール届出番号	2338	リコール開始日	平成21年7月21日
届出者の氏名又は名称	株式会社 KCM 問い合わせ先：プロダクトサポート部 代表取締役社長 三河内 正 TEL 079-495-3340		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキオイル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両組み立て時のブレーキオイル充填工程において、当該充填装置のレイアウトが不適切なため、制動装置の油圧回路内に多量の水分が混入したものがあつた。そのため、頻繁なブレーキ操作により制動装置の温度が上昇すると、混入した水分が回路内で蒸発し気泡が発生するため、最悪の場合、ブレーキが効かなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキオイルの交換を実施する。		
不具合件数	2件	事故の有無	1件（物損）
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ユーザーを全て把握しているので、直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：ユーザーを全て把握しているので、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、運転席左ドア開口部のストライカー付近にNO.2338ステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
川崎	SB-45C1	45ZV	45C1-0308～45C1-0320 平成20年7月25日～平成21年1月20日	3台	
トヨタ	SB-4SDT15	4SDT15	45C1-0313 平成20年9月19日	1台	
川崎	SB-50C3	50ZV	50C3-0802～50C3-0883 平成20年7月25日～平成21年1月20日	35台	
コベルコ	SB-RL05	LK120Z-5	50C3-0805～50C3-0864 平成20年7月25日～平成21年1月20日	14台	
トヨタ	SB-4SDT30	4SDT30	50C3-0884 平成21年1月7日	1台	
川崎	SC-5DJ2	55DV	5DJ2-0241～5DJ2-0252 平成20年7月25日～平成21年1月20日	7台	
川崎	SC-60J4	60ZV	60J4-0272～60J4-0277 平成20年7月25日～平成20年8月19日	2台	
川崎	EDR-60C3	60ZV-2	60C3-0104～60C3-0119 平成20年7月25日～平成21年1月20日	8台	
コベルコ	EDR-RA08	LK150Z-6	60C3-0114～60C3-0115 平成20年10月14日～平成20年11月6日	2台	
川崎	JDS-6DC1	65DV-2	6DC1-00106～6DC1-0108 平成20年7月25日～平成21年1月20日	3台	
	(計10型式)	(計10車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年7月25日～平成21年1月20日	(計76台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。