

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成22年3月11日

リコール届出番号	2479	リコール開始日	平成22年3月12日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 箕浦 輝幸 問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクの製造工程において、ブリーザホースおよび燃料蒸発ガス排出抑止装置への接続ホースの締付金具の取付位置が不適切なため、事故等の衝撃によりホースが抜けて燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該金具の取付位置を点検し、不適切な場合は正規位置に修正する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2479のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	DBA-L275S	ミラ	L275S-0093604～L275S-0093910 平成21年6月2日～平成21年6月5日	21	
			L275S-2060451～L275S-2061422 平成21年6月1日～平成21年6月9日	80	
	GBD-L275V		L275V-0023183～L275V-0023562 平成21年6月1日～平成21年6月9日	49	
	DBA-L575S CBA-L575S		ムーヴ コンテ L575S-0050157～L575S-0051744 平成21年6月1日～平成21年6月10日	72	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年6月1日～平成21年6月10日	(計 222 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。