

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年3月25日

リコール届出番号	2495	リコール開始日	平成22年3月26日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	排気管（遮熱板）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	圧縮天然ガス自動車（CNG車）の路線バスにおいて、排気管に取り付けた遮熱板の溶接が不適切なため、排気管の熱及び車両振動により溶接部が破損するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、遮熱板が脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、遮熱板を良品に交換する。		
不具合件数	9件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2495のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PJ-LV234L1(改)	エルガ	LV234L1-7000285～LV234L1-7001101 平成17年7月20日～平成19年3月14日	17	
	PJ-LV234N1(改)		LV234N1-7000250～LV234N1-7000510 平成18年1月25日～平成19年2月22日	9	
	KL-LV280L1(改)		LV280L1-3000001～LV280L1-3000783 平成13年7月11日～平成16年1月13日	44	
			LV280L1-7000038～LV280L1-7000196 平成16年7月28日～平成17年2月24日	14	
	KL-LV280N1(改)		LV280N1-3000081～LV280N1-3000341 平成13年5月17日～平成15年9月11日	5	
			LV280N1-7000095～LV280N1-7000096 平成16年12月27日～平成16年12月27日	2	
	KL-LV834L1(改)		LV834L1-3000016～LV834L1-3000174 平成12年9月26日～平成15年3月10日	27	
	KL-LV834N1(改)	LV834N1-3000021 平成13年2月27日	1		
	NE-LV288L	キュービック	LV288L-3000005～LV288L-3000074 平成8年2月22日～平成12年1月28日	66	
	NE-LV288N		LV288N-3000001～LV288N-3000014 平成8年2月22日～平成12年2月18日	14	
KC-LV832L(改)	LV832L-3000046～LV832L-3000110 平成11年2月9日～平成12年5月31日		17		
	(計9型式)	(計2車種)	(製作期間全体の範囲) 平成8年2月22日～平成19年3月14日	(合計216台)	

(備考) 本届出は、平成17年12月1日付け「届出番号1572」のリコール届出の対策として取付けた遮熱板が不良品であったため、範囲を拡大し対策を行うものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。