

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年11月4日

リコール届出番号	2643	リコール開始日	平成22年11月5日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	電気装置（後扉配線）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	挟み込み防止装置（戸先スイッチ）を取付けた後扉において、扉配線の取付け位置が不適切なため、扉エンジンロッドと干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、配線が断線し、最悪の場合、扉が閉まらなくなり、運行出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該配線の取付け位置を点検し、不適切なものは、正規位置に変更する。また、配線に損傷が見られるものは、配線を修理する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2643のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PJ-LV234L1	エルガ	LV234L1-7000003～LV234L1-7000885 平成16年11月29日～平成18年9月28日	497	
	PJ-LV234N1		LV234N1-7000001～LV234N1-7000443 平成16年12月24日～平成18年10月6日	174	
	KL-LV280L1		LV280L1-3000011～LV280L1-3000854 平成12年9月27日～平成16年5月26日	386	
			LV280L1-7000001～LV280L1-7000329 平成16年6月14日～平成17年8月5日	131	
	KL-LV280N1		LV280N1-3000048～LV280N1-3000420 平成13年1月29日～平成16年5月11日	70	
			LV280N1-7000001～LV280N1-7000193 平成16年6月18日～平成17年7月20日	66	
	KL-LV834L1		LV834L1-3000017～LV834L1-3000213 平成12年9月20日～平成16年4月16日	164	
			LV834L1-7000001～LV834L1-7000024 平成16年8月26日～平成17年3月17日	24	
	KL-LV834N1		LV834N1-3000003～LV834N1-3000061 平成12年11月28日～平成15年10月30日	24	
		LV834N1-7000001～LV834N1-7000004 平成16年6月14日～平成16年6月14日	4		
PA-LR234J1	エルガミオ	LR234J1-7000003～LR234J1-7000597 平成16年8月20日～平成18年10月11日	192		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	KL-KV280L1	日野 ブルーリボンII	KV280L1-7000001～KV280L1-7000041 平成16年7月26日～平成17年5月31日	39	
	(計8型式)	(計3車種)	(製作期間全体の範囲) 平成12年9月20日～平成18年10月11日	(合計1,771台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。