
 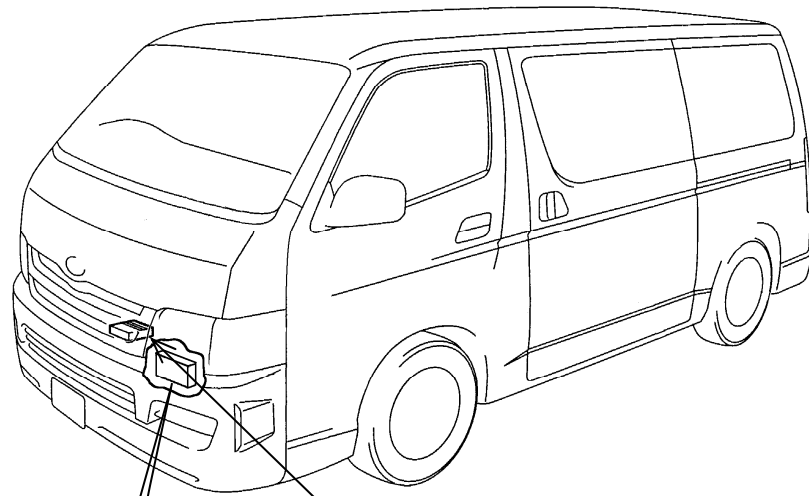



## 改善箇所説明図



### 基準不適合発生箇所

ディーゼル車の燃料噴射装置の駆動回路において、電気ノイズに対する保護が不十分なため、オイルポンプ油圧切替えバルブ作動時に発生する電気ノイズの影響により燃料噴射装置の駆動回路内のトランジスタが破損することがある。そのため、燃料噴射ができなくなり、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。

注：  は追加部品を示す。

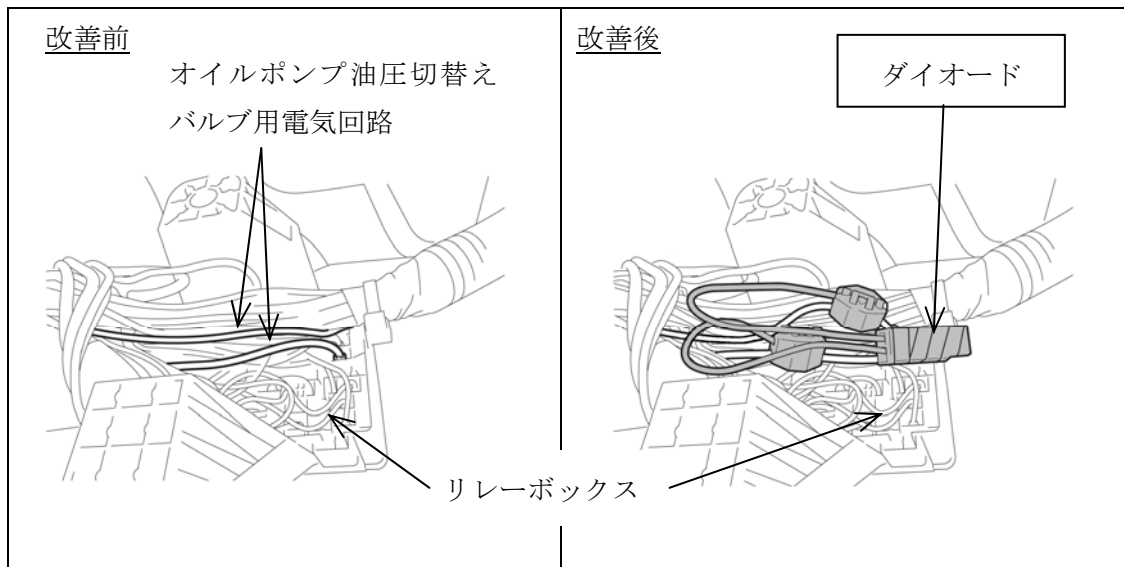

### 改善の内容

全車両、オイルポンプ油圧切替えバルブ用電気回路に電気ノイズ防止用のダイオードを追加する。

識別：改善済車両には車台番号の英字型式下部の位置に黄色ペイントを塗布する。