

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年12月2日

リコール届出番号	外-1806	リコール開始日	平成23年12月3日	
届出者の氏名又は名称	HONDA OF AMERICA MFG., INC. 取締役社長 岩田 秀信	製作国	アメリカ合衆国 製作者名：HONDA OF AMERICA MFG., INC. 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位（部品名）	制動装置（セカンドマスターシリンダ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前後輪のブレーキが連動して作動する機能（デュアルコンバインドブレーキシステム）が付いた制動装置において、制動時に前輪から後輪へ制動力を伝えるセカンドマスターシリンダの構造が不適切なため、ブレーキの液圧を解除するための油路が閉塞するものがある。そのため、後輪ブレーキが利いたままの状態となり、最悪の場合、ブレーキ周りが過熱し、火災に至るおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、検査治具でセカンドマスターシリンダの閉塞有無を点検し、閉塞が認められる場合は、セカンドマスターシリンダを対策品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	海外市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車台番号付近に外-1806のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ オブ アメリカ	BC-SC47	ゴールドウイング	SC47-1000001～SC47-1000570 平成13年7月24日～平成13年12月14日	570	
			SC47-1100001～SC47-1100650 平成14年8月22日～平成15年5月22日	650	
			SC47-1200002～SC47-1200051 平成16年3月17日～平成16年3月25日	50	
			SC47-1310001～SC47-1310080 平成17年3月16日～平成17年6月16日	80	
	EBL-SC47		SC47-1410001～SC47-1410444 平成18年4月3日～平成18年9月1日	444	
			SC47-1510001～SC47-1520153 平成19年4月23日～平成19年8月28日	313	
			SC47-1610001～SC47-1620122 平成20年2月19日～平成20年8月7日	242	
			SC47-1710001～SC47-1720111 平成21年3月18日～平成21年3月26日	151	
(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年7月24日～平成21年3月26日	(計2,500台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。