
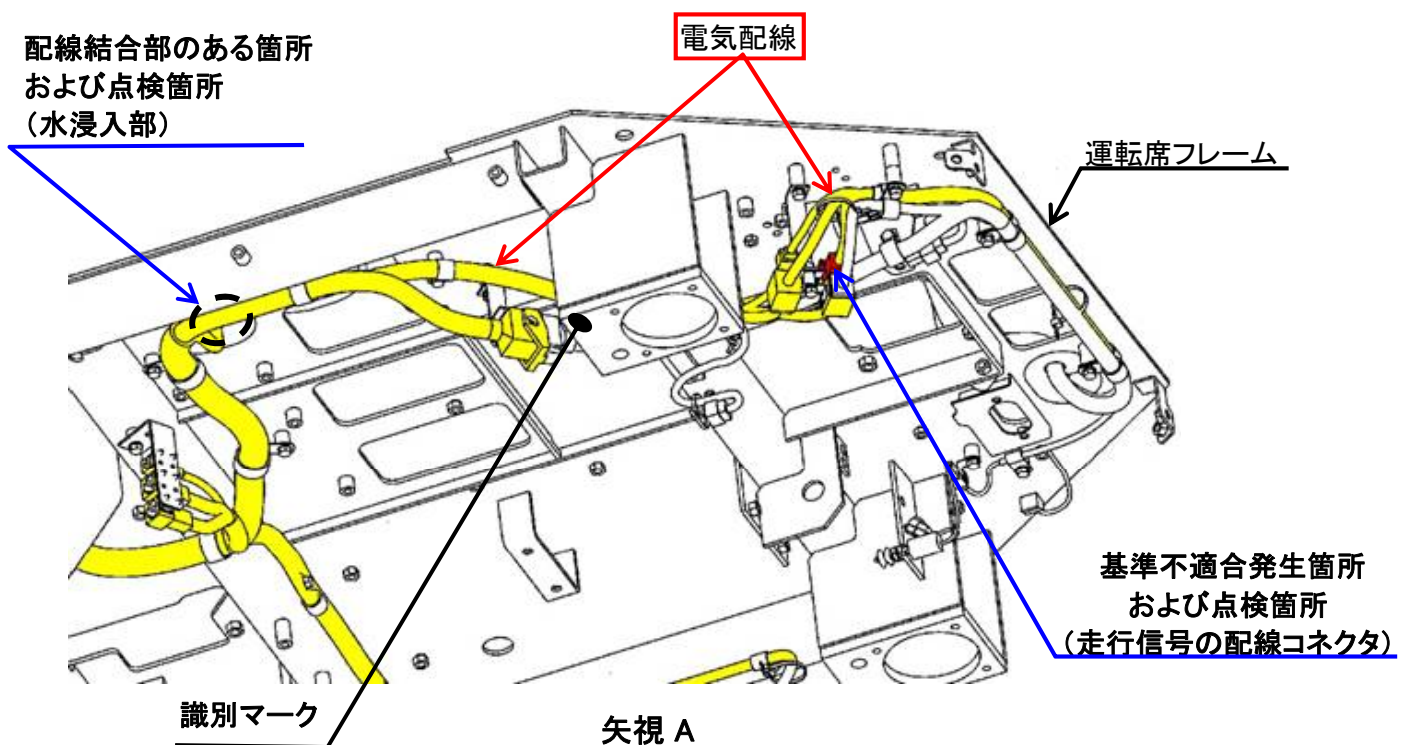


## 【改善箇所説明図】

### ①電気装置(電気配線)

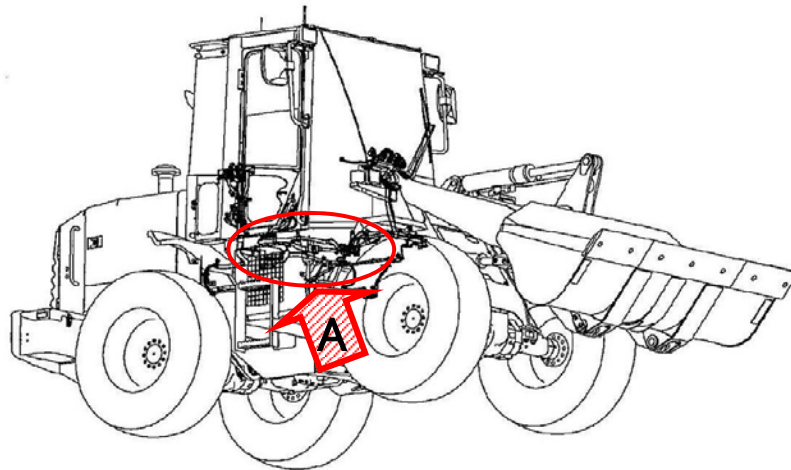

### 【不具合発生箇所】

①電気装置において、運転席フレーム下部にある電気配線保護チューブ内電気配線結合部の防水処理が不適切なため、当該結合部から水が浸入し、走行信号の配線コネクタに水が入り込むことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、前後進信号が同時にコントローラに入力されることで安全機能が作動し、走行不能となるおそれがある。

#### 改善措置の内容

①全車両、電気配線結合部及び走行信号の配線コネクタを点検し、水浸食の無い場合は当該結合部に防水処理を行い、水浸食のある場合は当該電気配線を対策品と交換する。

は点検結果により、交換する部品を示す。

識別：対策完了車には運転席フレームに白色ペイントにて、マーキングを行う。