


改善箇所説明図

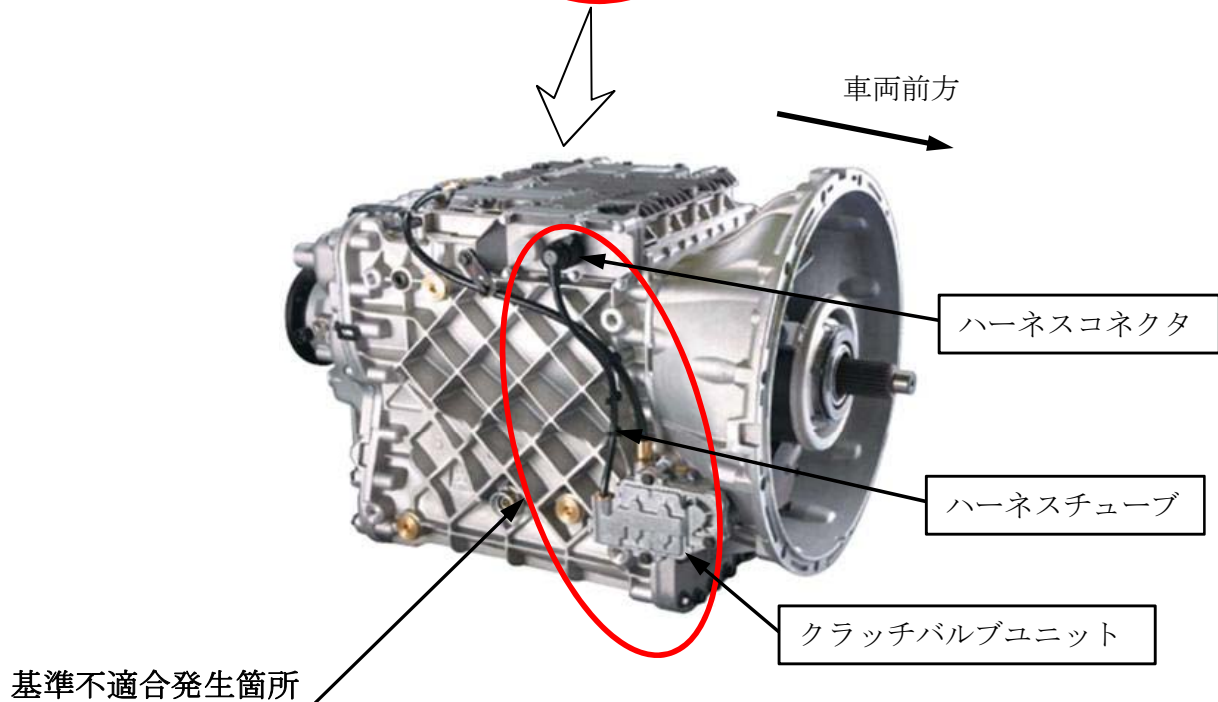

大型トラックの機械式自動変速機において、クラッチバルブユニットのハーネスコネクタ部における防水用樹脂の充填が不十分なため、ハーネスコネクタ部に水がかかった場合、ハーネスコネクタ内部に水が浸入し、ハーネスチューブ内を通過してクラッチバルブユニット内に滞留することにより、クラッチバルブユニット内のマグネチックバルブが錆びて作動不良を起こし変速できなくなり、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、クラッチバルブユニット一式（クラッチバルブユニット、ハーネスコネクタ、ハーネスチューブ）を対策品と交換する。

注： 内は、交換部品を示す。

識別：クラッチバルブユニットに、黄色ペイントを塗布する。