

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年10月17日

リコール届出番号	3243	リコール開始日	平成25年10月18日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 伊東 孝紳		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	冷却装置（ウォーターポンププーリ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ウォーターポンププーリを締結するフランジの端部とプーリ内側曲げ部との距離が短いため、プーリ締結後にフランジがプーリ内側曲げ部に乗り上げ隙間が生じるものがある。そのため、補機ベルト荷重が繰返し加わるとプーリ内側曲げ部が摩耗して締結ボルトが緩み、ボルトが折損して補機ベルトが外れると、発電不良及び冷却不良が発生し、警告灯が点灯するとともにエンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ウォーターポンププーリを現行量產品と交換する。			
不具合件数	21件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3243のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-RK1	「ステップワゴン」	RK1-1104673～RK1-1109462 平成22年12月16日～平成23年3月9日	4,789	
			RK1-5100011～RK1-5100022 平成22年12月21日～平成23年3月7日	12	
			RK1-1005488、RK1-1025426 平成21年11月12日、平成22年7月1日	2	補修用エンジンと交換された車両
	DBA-RK3		RK3-1100012～RK3-1100023 平成23年1月18日～平成23年3月8日	12	
	DBA-RK5	「ステップワゴンスパード」	RK5-1107150～RK5-1114996 平成22年12月16日～平成23年3月10日	7,820	
			RK5-5100010～RK5-5100022 平成23年1月7日～平成23年3月8日	13	
			RK5-1015118、RK5-1016239 平成22年2月4日、平成22年2月10日	2	補修用エンジンと交換された車両
DBA-RK7		RK7-1100020～RK7-1100037 平成22年12月22日～平成23年3月3日	18		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	DBA-RN8	「ストリーム」	RN8-3104360～RN8-3104710 平成22年12月16日～平成23年3月8日	351	
	(計5型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年11月12日～平成23年3月10日	(計13,019台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。