


改善箇所説明図

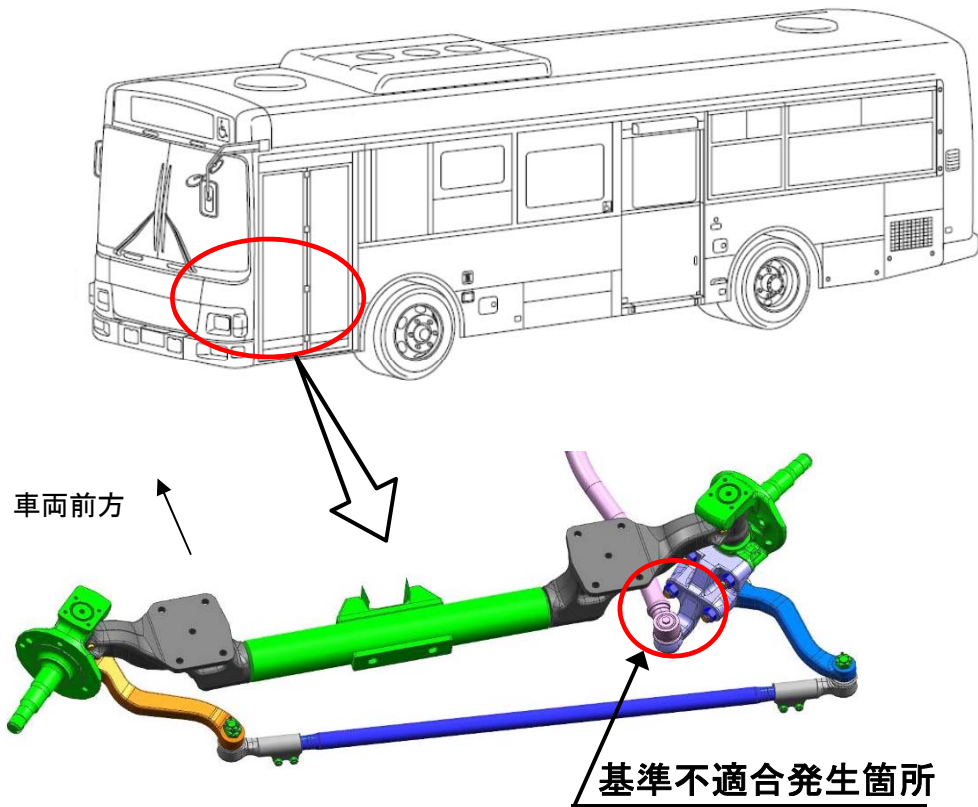

改善前	改善後
<p>固定ボルト</p> <p>ドラッグリンク</p>	<p>固定ボルト</p> <p>タイロッドアーム</p>

バスのかじ取り装置において、ドラッグリンクとタイロッドアーム固定ボルトの隙間が少ないため、ハンドルを左へ最大限度まで切るとドラッグリンクと当該ボルト先端部が接触するおそれがある。

改善の内容:

全車両、ドラッグリンクを点検し、接触痕がある場合は塗装するとともに、タイロッドアーム固定ボルトの向きを変更する。

識別: タイロッドアームの上部のフロントアクスルに黄色ペイントを塗布する。

注: は点検または向きを変更する部品を示す。