

改善箇所説明図




改善箇所

エアバッグ制御モジュール
車両側ワイヤハーネスのコネクタ
(室内センターコンソール内部)



不具合発生箇所：車両ハーネス側コネクタ部（端子の誤組み付け）

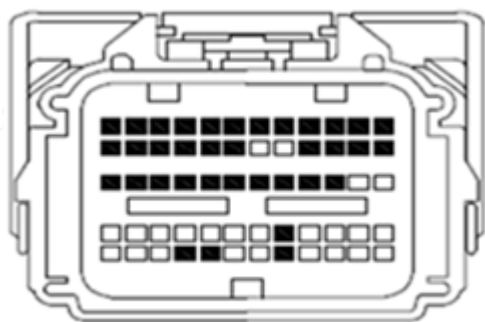

下記端子が逆。改善の内容：差し替え

- 端子 17 と 25
- 端子 18 と 26
- 端子 44 と 45
- 端子 43 と 46
- 端子 49 と 52
- 端子 50 と 51

 
不具合の内容

サイド及びカーテン・エアバッグ制御モジュールの車両側コネクタにおいて、端子を誤って配列しているものがある。そのため、衝突した際に本来作動しなければならない箇所と反対側のシートベルト・プリテンショナーが作動し、サイド及びカーテン・エアバッグが作動しないおそれがある。

改善の内容

全車両、当該コネクタの端子の配列を修正する。

識別：フロントドア右側のドア・チェッカーに黄色いペイントを塗布する。

注：  内は修正部品を示す。