


改善箇所説明図

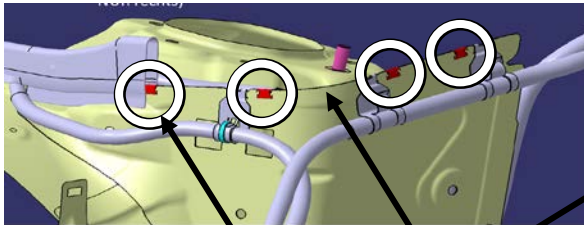


不具合発生箇所

ラバーシール



隔壁

保持クランプ

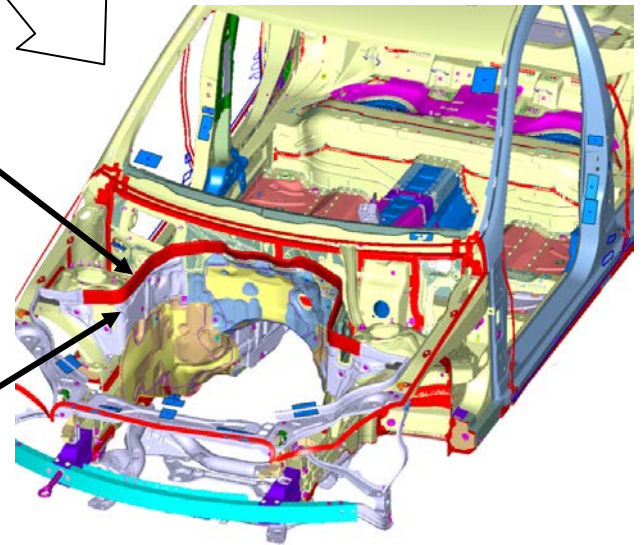

注： は、追加して装着する部品を示す

エンジンルームにおいて、ラバーシールの隔壁への取付け作業が不適切なため、エンジンフードを開けた際にフードの裏面に付着し、隔壁から外れるものがある。そのため、そのままフードを閉じると、ラバーシールの一部がエンジンと隔壁の間に落ちて、最悪の場合、高温になった触媒に接触して火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、隔壁に保持クランプを追加してラバーシールを装着しなおす。