


# 改善箇所説明図①

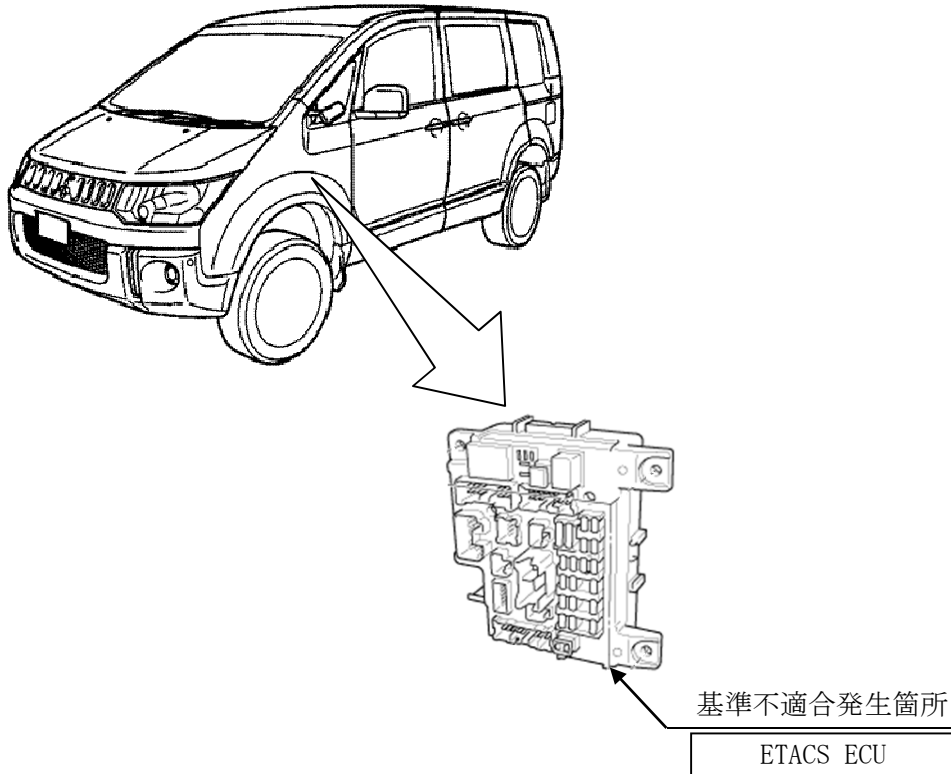

前照灯や窓ふき器などを制御するETACS ECU内部の電子部品の製造が不適切なため、電子部品の抵抗値が増大することがある。そのため、ETACS ECU内部の電圧が不安定になり、最悪の場合、ETACS ECUの機能が停止して、前照灯が点灯中に消灯したり窓ふき器が作動不良となるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、ETACS ECUを確認し、該当するものは、ETACS ECUを良品に交換する。

注：図中の  内は、確認、交換する部品を示す。

識別：助手席側ドアロアヒンジにあるピン頭部に白または黄色のペイントを塗布する。