


改善箇所説明図 3

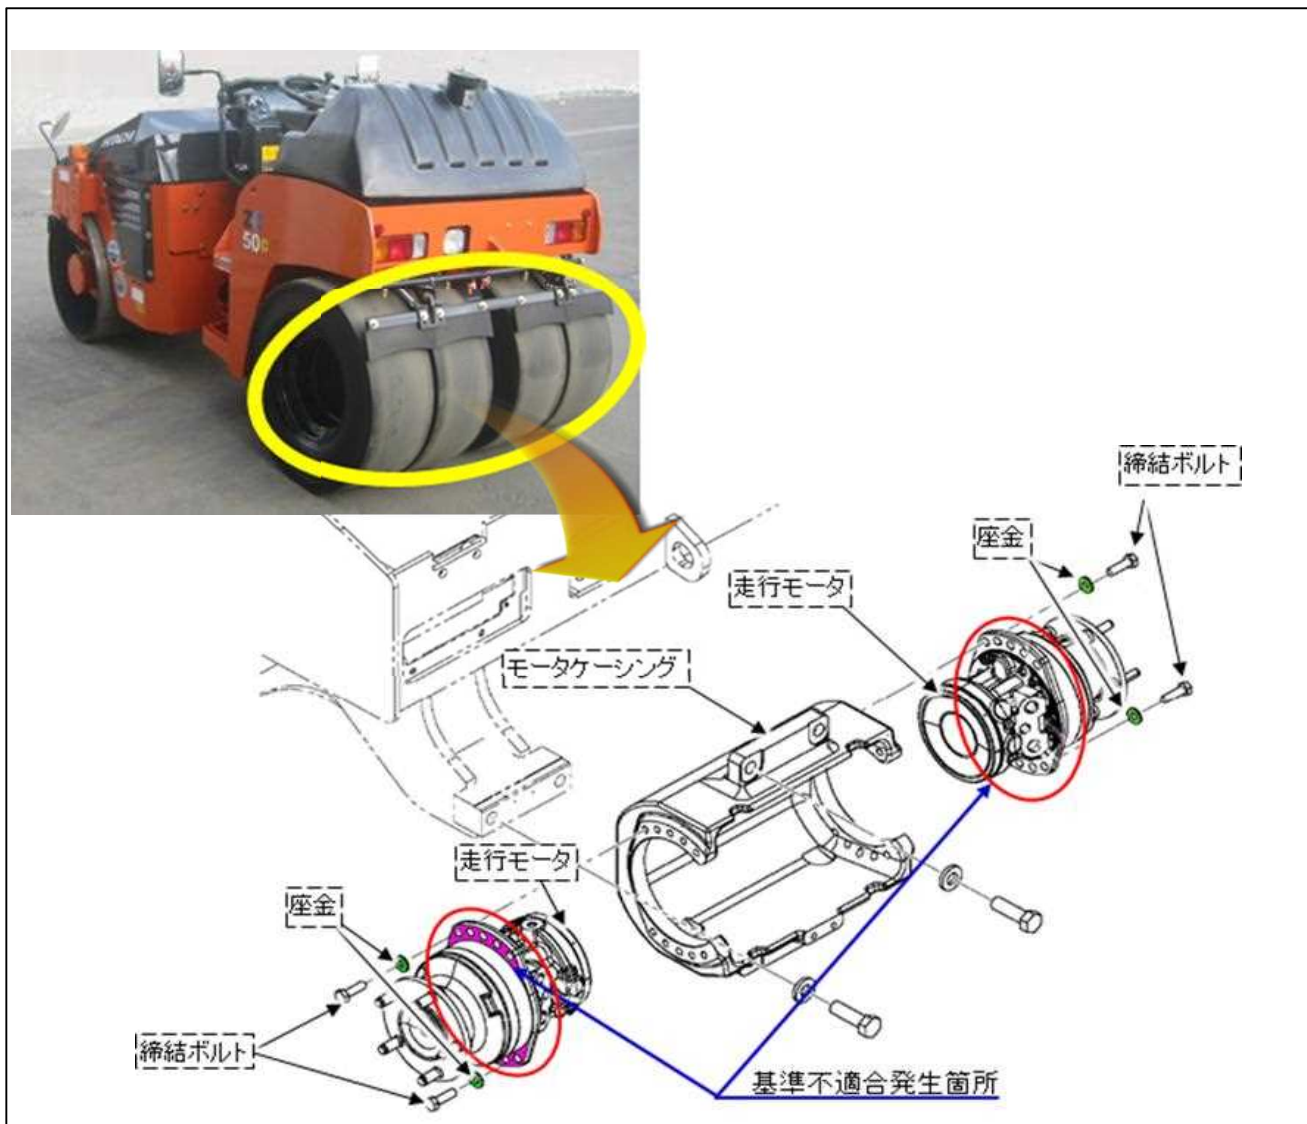

□は対策部品を示す

ロード・ローラにおいて

③後輪走行モータの取付部のボルト座面の塗装指示が不適切なため、塗膜が潰れてボルトの締結力が低下することがある。そのため、走行時の振動により当該ボルトが緩み、そのままの状態で使用を続けると、ボルトが脱落し、最悪の場合、走行モータが外れて走行不能となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、

③後輪走行モータの締結ボルト座面の塗膜を除去し、ボルトを新品に交換する。

識別

③モータケーシングの下部に白ペンキでマークする。