

## 改善箇所説明図 ②



回転操作レバーに取り付けられているロッドカラーと操作スイッチ（ストッパー）の寸法のバラツキを考慮していないため、双方が接触して、回転操作レバーが元の位置に戻らないことがある。そのため、チャイルドシートの回転を固定させるためのロック機構が作動できず、チャイルドシートの回転が固定できないおそれがある。

### 改善の内容

操作ユニット一式を対策品に交換する。

注：  は修理交換を行う部品を示す。

識別： 改善実施済装置の識別方法は、製品本体(本体背中のパネル)裏側にステッカー貼付けする。