

# 改善箇所説明図



## 不具合の内容

1台積車両運搬車の作業用装置油圧ポンプにおいて、接続フランジの製造指示が不適切なため、接続フランジとオイルポンプシャフトを固定するセットスクリーンの取付け穴の位置が設計と異なっているものがある。そのため、走行時の振動等により、セットスクリーンが緩み、そのままの状態で使用を続けると、接続フランジが脱落してシャフトが外れ、他の交通を妨げるおそれがある。

## 改善の内容


当該油圧ポンプの接続用フランジを正規品に交換する。

## 識別方法

改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に、No.3653のステッカを貼付する。

## 改善方法

正規品の接続用フランジへ交換する。

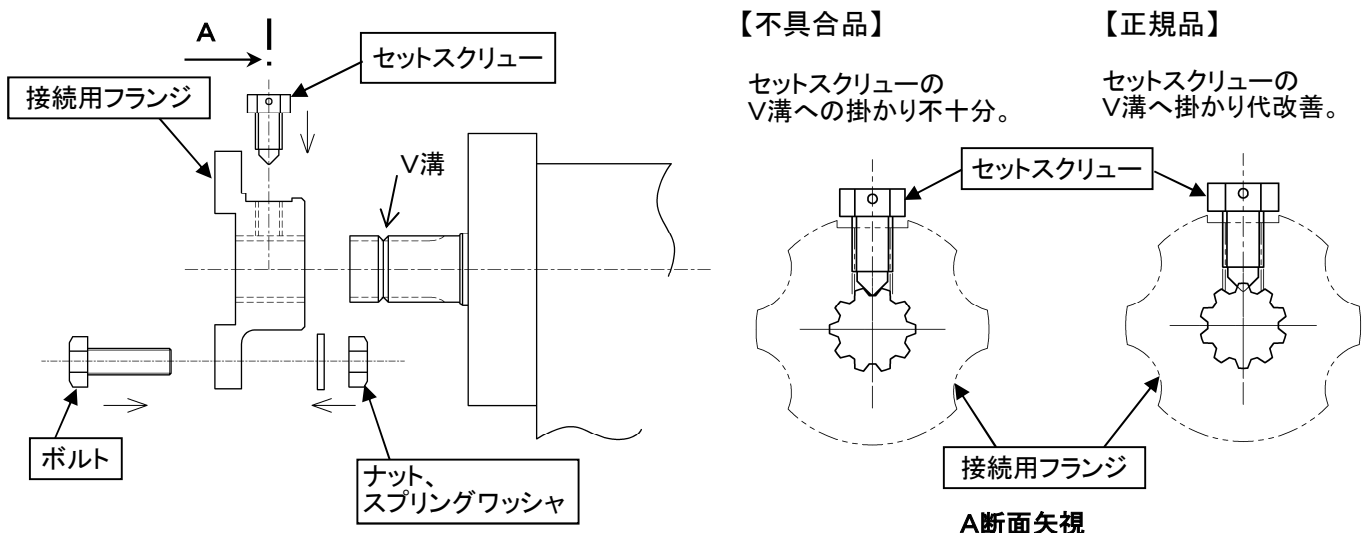

注:  は、改善部位を示す。