


改善箇所説明図

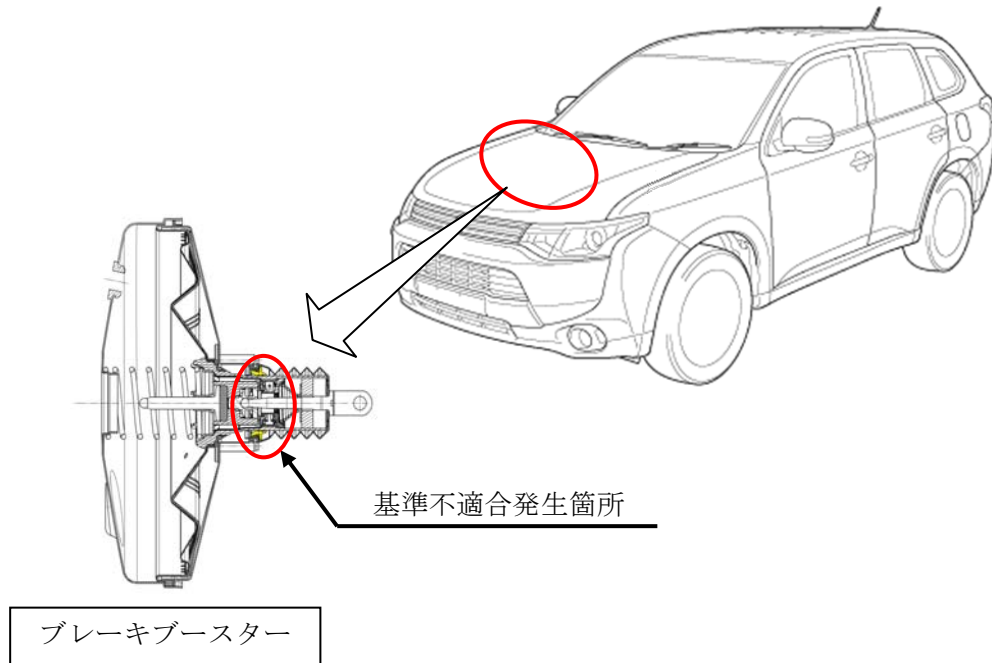

ブレーキブースターのリップシールの組付け作業が不適切なため、グリースが塗布されずに組付けられたものがある。そのため、リップシールの摺動抵抗が増大して捲れるとエアが漏れ、最悪の場合、ブレーキペダルの操作力が増大し、制動距離が長くなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキブースターを確認し、該当するものはブレーキブースターを良品に交換する。

注：図中の 内は確認、交換する部品を示す。

識別：ブレーキブースターに貼付されているラベル上部に、白または黄色のペイントを塗布する。