


## 改善箇所説明図

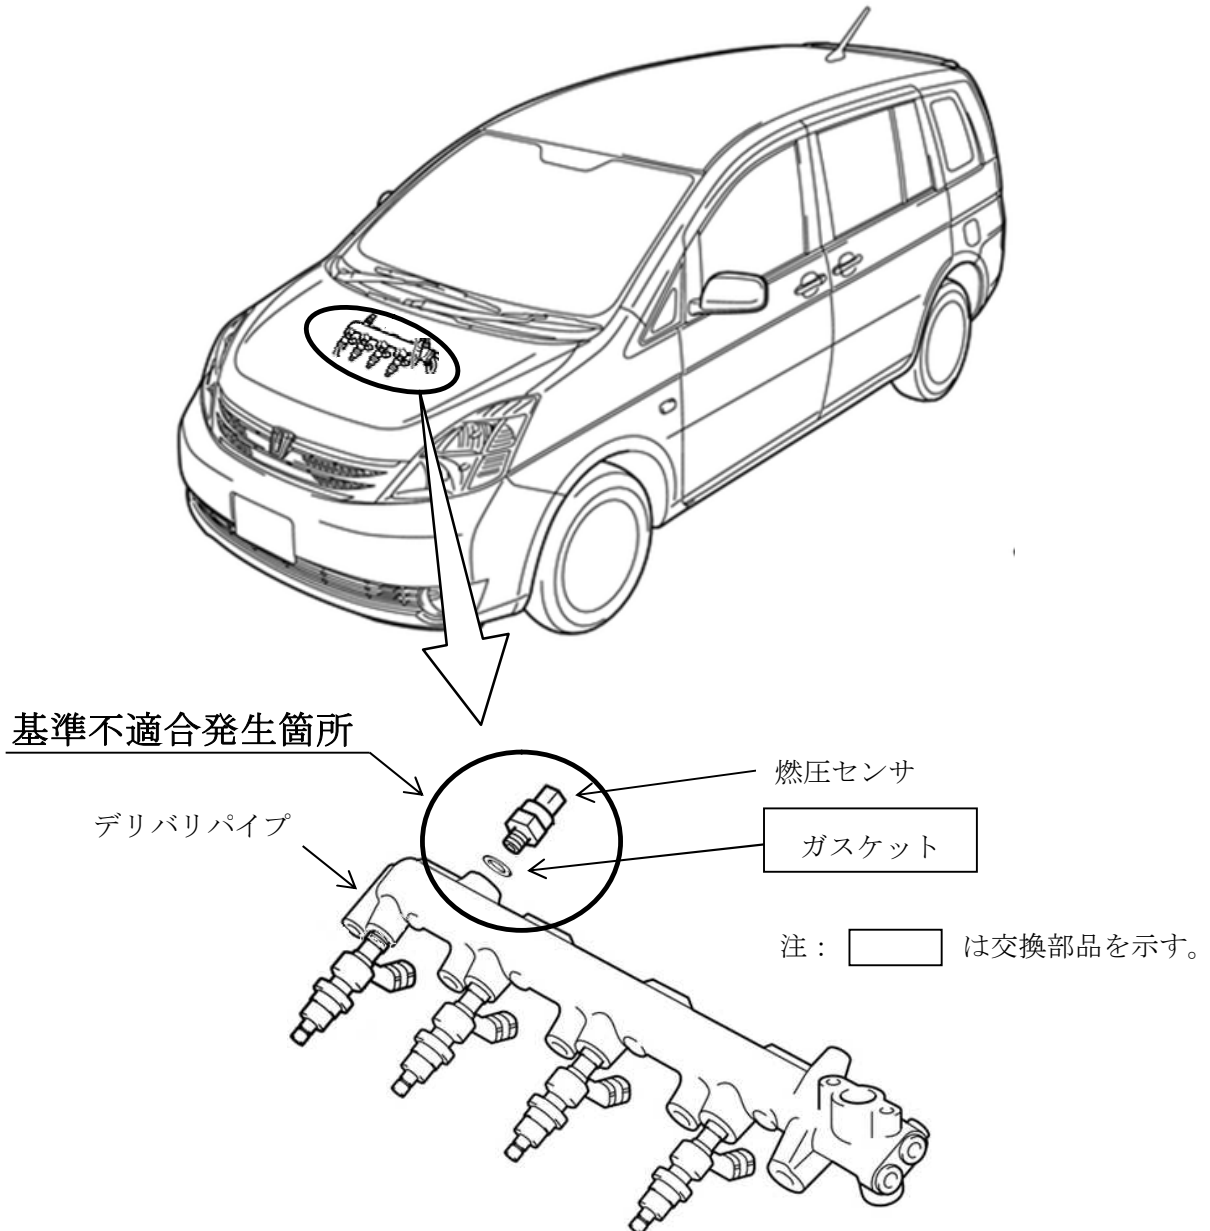

原動機の燃料配管（デリバリパイプ）において、燃圧センサの締結用工具が不適切なため、締結作業時に当該工具が周辺部品と干渉し締結力が不足しているものがある。そのため、締結部がシール不良となり燃料臭がしたり、燃料が漏れるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ガスケットを新品と交換して燃圧センサを適正に締め付ける。

識別：改善済車両には車台番号打刻の1桁目上部に黄色ペイントを塗布する。