



改善箇所説明図

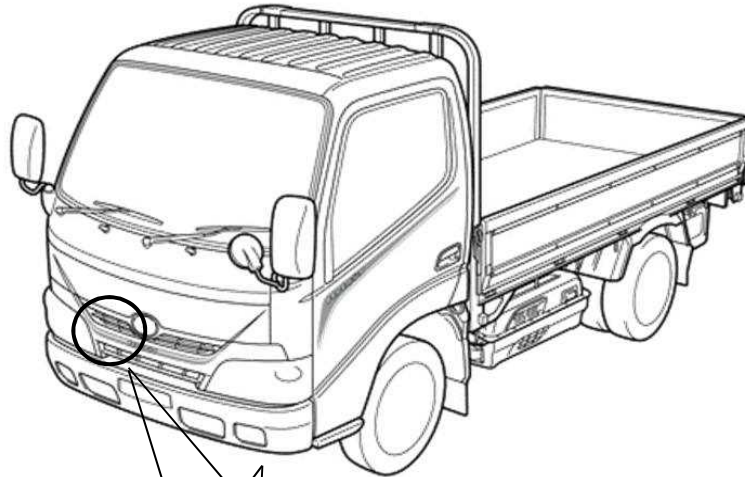

エアバッグ
コントロールユニット

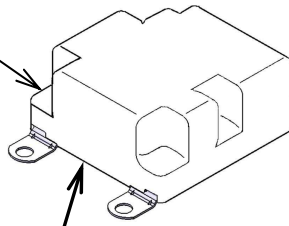

注: 内は交換部品を示す。

不具合発生箇所

運転席と助手席にエアバッグを装着した小型トラックにおいて、製造工程および車両検査項目データの指示値が不適切なため、エアバッグコントロールユニットの仕様確認を行っていないものがある。そのため、誤った仕様のコントロールユニットが装着された場合、助手席エアバッグが機能しないおそれがある。

また、当該コントロールユニットに記録されたダイアグコードが初期化されていないものがある。

改善の内容

全車両、当該コントロールユニットの仕様を確認し、誤品が装着されている場合は、正規品に交換する。また、正規品が装着されている場合は、コントロールユニットに記録されたダイアグコードを初期化する。

識別:改善済車両には車両型式打刻位置の下側に黄色ペイントを塗布する。