


# 改善箇所説明図

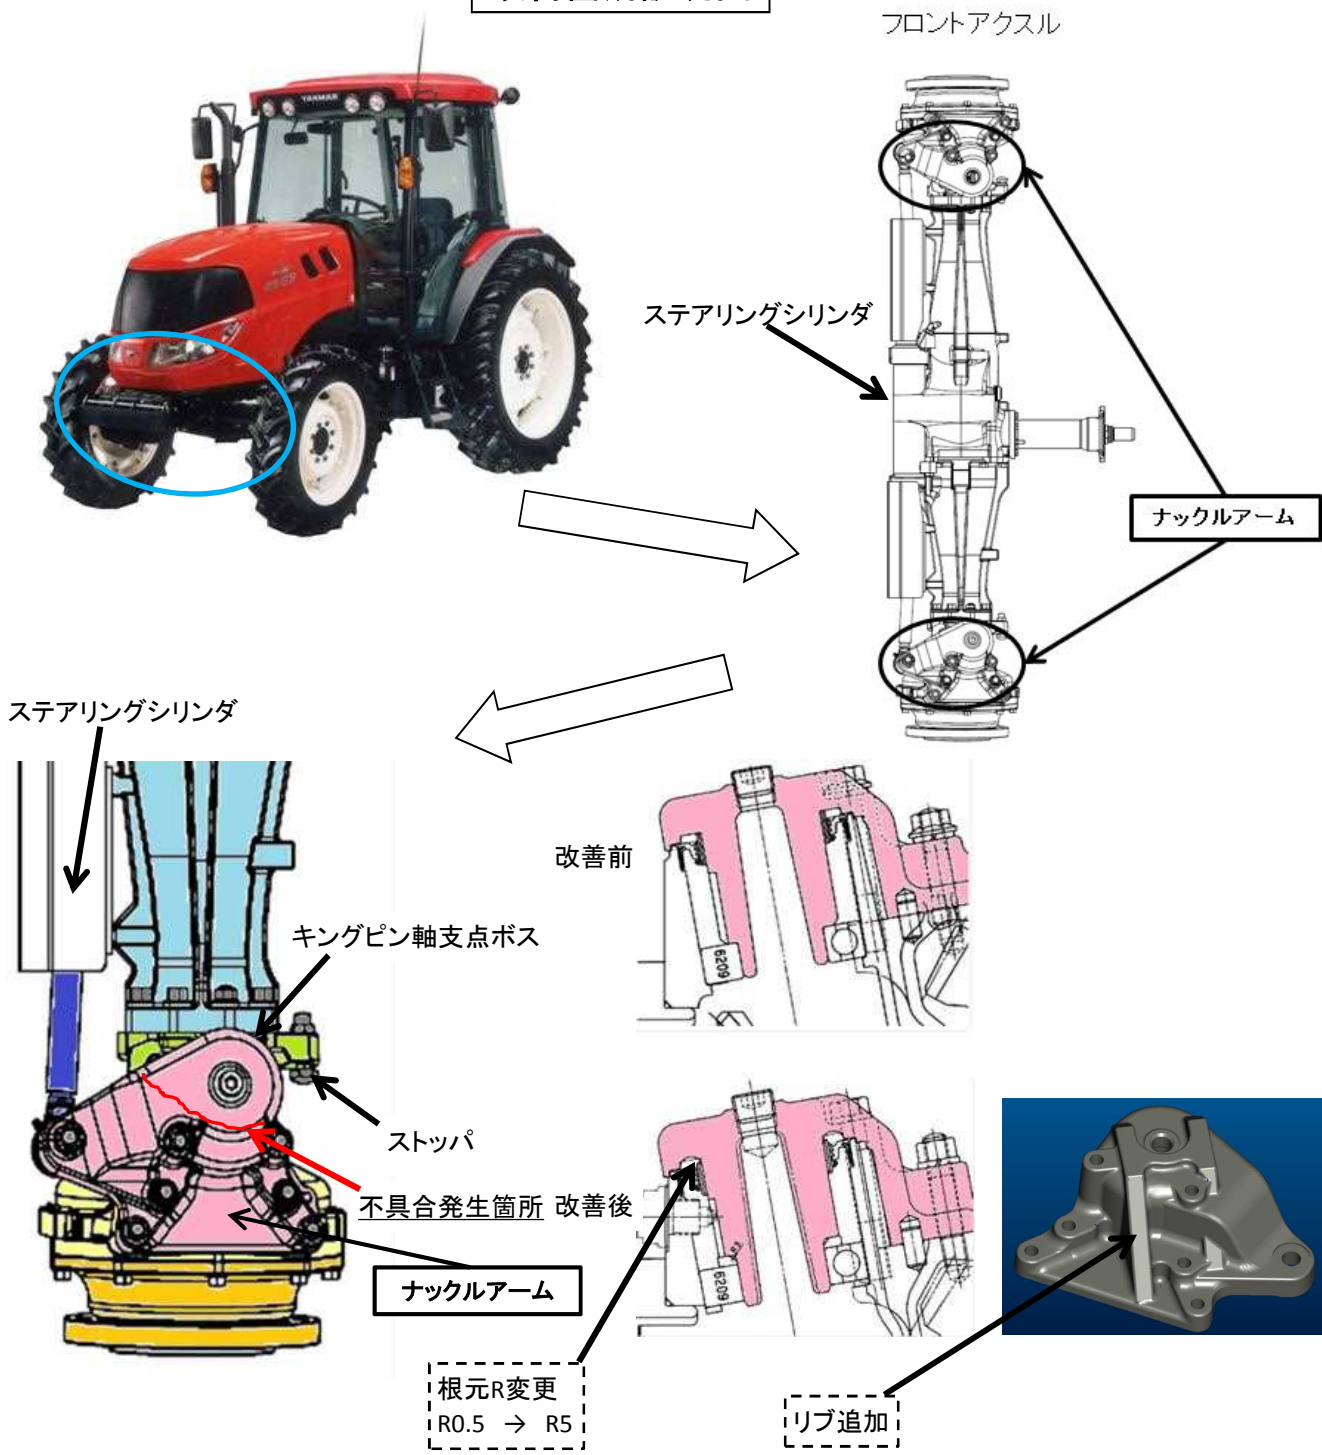

## 不具合発生箇所

農耕トラクタのかじ取り装置において、ナックルアームの強度が不足しているため、ステアリングを操作するとナックルアームの一部分に応力が集中し、亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、ナックルアームとハブの結合力が低下して、ハブとフロントギヤケースの結合部からオイルが漏れ、最悪の場合、ハンドル操作ができなくなるおそれがある。

## 改善内容

全車両、ナックルアームを対策品と交換する。

交換部品を示す。

## 識別

外観の相違により、容易に識別可能である。