

連絡先 : 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成29年1月19日

リコール届出番号	3965	リコール開始日	平成29年1月19日
届出者の氏名又は名称	富士重工業株式会社 取締役社長 吉永 泰之 問い合わせ先:SUBARU お客様センター SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(フロントストラット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントストラットにおいて、ストラット上端取付け部の締結緩み評価が不十分なため、縁石乗り上げなどの衝撃で取付けナットが弛むことがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該取付け部にガタが生じて損傷し、異音が発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該部のナットを対策品に交換し、再締付けを行う。また、当該締結部に異常が認められたものは、フロントストラットを新品に交換する。		
不具合件数	334件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に No. 3965 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	TA-BL5 ABA-BL5 CBA-BL5	「レガシイ」	BL5-002001 ~ BL5-088516 平成15年5月12日 ~ 平成21年4月15日	29,990	
	DBA-BL9		BL9-004003 ~ BL9-004744 平成20年4月10日 ~ 平成21年2月20日	202	
	UA-BLE CBA-BLE DBA-BLE		BLE-002001 ~ BLE-021174 平成15年8月22日 ~ 平成21年4月10日	8,736	
	TA-BP5 ABA-BP5 CBA-BP5		BP5-002005 ~ BP5-181698 平成15年4月24日 ~ 平成21年4月13日	66,775	
	DBA-BP9		BP9-059395 ~ BP9-061860 平成20年6月9日 ~ 平成21年2月23日	201	
	UA-BPE CBA-BPE DBA-BPE		BPE-002001 ~ BPE-037375 平成15年8月22日 ~ 平成21年4月13日	9,883	
(14型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年4月24日 ~ 平成21年4月15日	(計115,787台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。