

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 29 年 4 月 24 日

リコール届出番号	外-2474	リコール開始日	平成 29 年 4 月 24 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショーン・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	燃料蒸発ガス排出抑止装置 (パージエアホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	モータ駆動用電力を発電する原動機 (レンジエクステンダー) において、蒸発ガスを燃料蒸発ガス発散抑止装置 (キャニスター) から原動機に送るホース (パージエアホース) の配索が不適切なため、当該ホースが電源ケーブルと干渉することがある。そのため、走行時の振動等によりホースが損傷して損傷箇所から蒸発ガスが漏れ、漏れた蒸発ガスが触媒等の高温部位にかかると、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、パージエアホースを点検し、損傷がない場合は、干渉防止用プロテクターおよびケーブルストラップが装着されているか確認し、装着されていない場合は追加する。なお、パージエアホースが損傷している場合は、新品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2474 ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	DLA-1Z06	「BMW i3」	WBY1Z42010VX61538 ~ WBY1Z42000VX62499 平成 25 年 11 月 19 日 ~ 平成 26 年 4 月 15 日	554	
			WBY1Z42040V246503 ~ WBY1Z42020V249464 平成 26 年 4 月 16 日 ~ 平成 27 年 9 月 2 日	606	
			WBY1Z42020V584658 ~ WBY1Z42040V585665 平成 27 年 9 月 30 日 ~ 平成 28 年 5 月 30 日	83	
			WBY1Z82020V549917 ~ WBY1Z82050V550799 平成 28 年 7 月 8 日 ~ 平成 28 年 9 月 21 日	194	
			WBY1Z82030V908370 ~ WBY1Z82090V909099 平成 28 年 9 月 21 日 ~ 平成 28 年 12 月 16 日	21	
	計 1 型式	計 1 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 25 年 11 月 19 日 ~ 平成 28 年 12 月 16 日	計 1,458 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。