

## 改善箇所説明図



注：  は、対策品に交換する部品を示す。

制動倍力装置（ブレーキブースター）において、バキュームパイプ接続部の材質、バキュームパイプ（接続部を含む）の製造が不適切なため、走行振動やエンジン振動でバキュームパイプ接続部が折損することがある。そのため、倍力装置が機能せず、最悪の場合、ブレーキペダルの操作力が増大し、制動距離が長くなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、バキュームパイプを対策品と交換する。

識別： 接続部の色で容易に識別できるため、行わない。