


改善箇所説明図

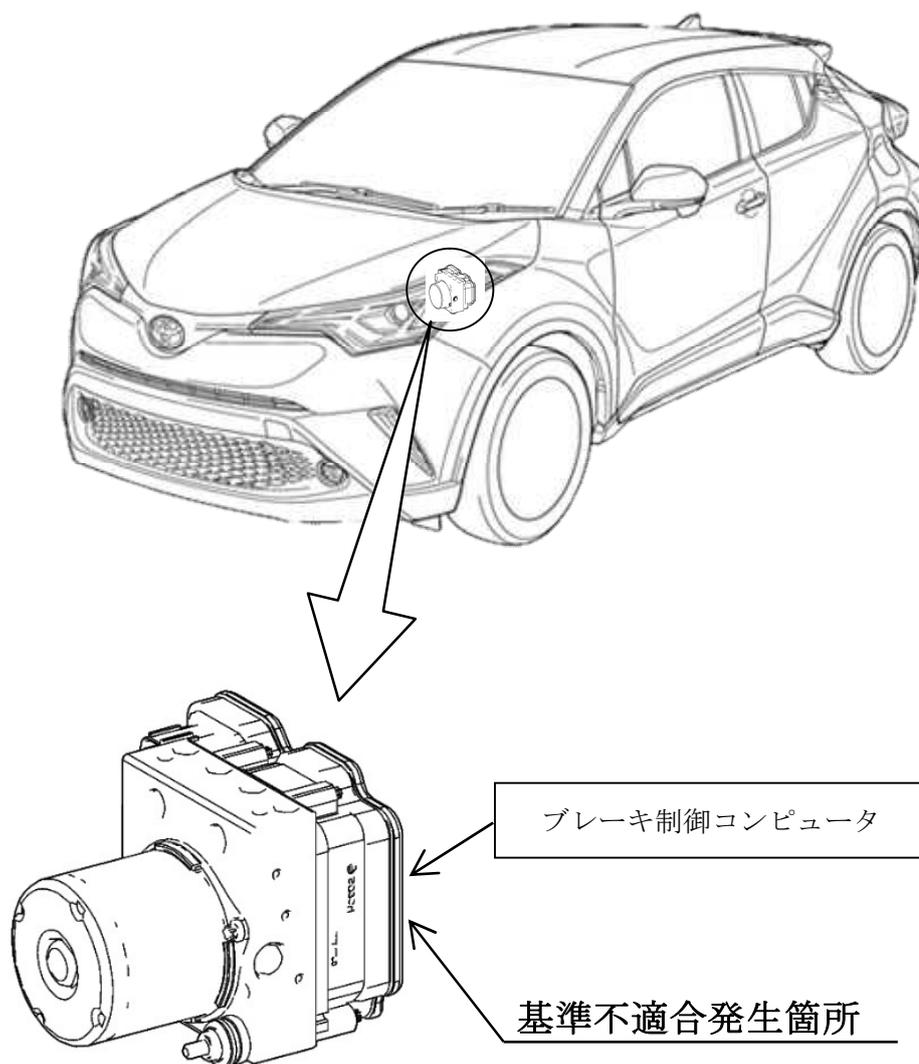

ブレーキアクチュエータASSY

注：□ は修正部品を示す。

電動パーキングブレーキにおいて、ブレーキ制御コンピュータの断線検出プログラムが不適切なため、作動または解除操作を長期間行わないと当該パーキングブレーキ用モータ接点に生成された酸化皮膜により接触抵抗が増加して、断線と判定することがある。そのため、警告灯が点灯して、電動パーキングブレーキが作動しないおそれがある。

改善の内容

全車両、制御プログラムを修正する。

識別：改善済車両には車台番号打刻1桁目の右側に黄色ペイントを塗布する。