

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年6月21日

リコール届出番号	4286	リコール開始日	平成30年6月22日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（ピックアップセンサ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	マニュアルトランスミッション車両のピックアップセンサにおいて、スペーサの厚さ設定が不適切なため、ピックアップセンサ先端にトランスミッション内の摩耗粉が付着して揺動すると、ピックアップセンサの出力信号が一時的に乱れることがある。そのため、速度計へ誤った信号が伝達され、走行中に速度計の表示が実速度に対して一瞬低く表示される、また、クルーズコントロール作動中には機能が解除されるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ピックアップセンサのスペーサを対策ワッシャと交換するとともに、新品のオーリングと交換する。			
不具合件数	5件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4286のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-JW5	「S660」	JW5-1021029～JW5-1023879 平成29年7月3日～平成30年3月27日	1,615	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年7月3日～平成30年3月27日	(計1,615台)	

車両製造後、修理等で対象となる部品が組付けられた車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-JW5	「S660」	JW5-1000032～JW5-1021097	407	
			JW5-6000008～JW5-6000553	10	
合計				(計417台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
ピックアップセンサセット	28810-5JC-305	平成29年7月1日～平成30年3月27日	30	
合計			(計30個)	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。