


## 改善箇所説明図

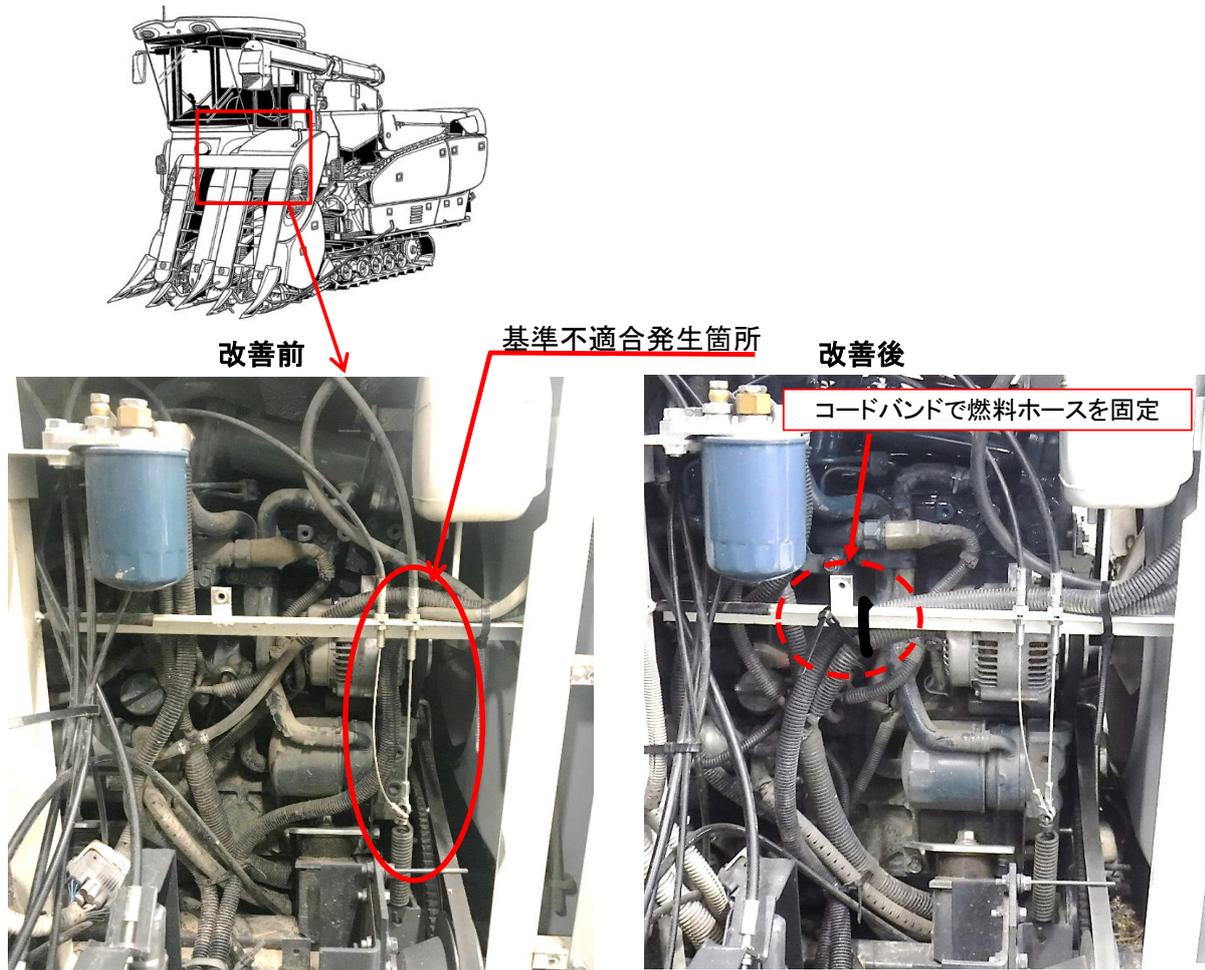

注)  印は追加部品を示す。

### 不具合内容

刈取脱穀作業車において、燃料ホースの固定方法が不適切なため、燃料ホースが駆動ベルトやプーリ等の回転物に接触しているものがある。そのため、燃料ホースが損傷し、燃料が漏れるおそれがある。

### 改善の内容:

全車両、コードバンドにて燃料ホースを固定する。なお、燃料ホースに損傷が見られる場合は、燃料ホースを新品に交換する。

### 識別:

コードバンドの有無で判断出来るため、特別な識別は行わない。