

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL:03-5253-8111 内線 42361

アドレス:<http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和2年11月25日

リコール届出番号	外-3126	リコール開始日	令和2年11月25日
届出者の氏名又は名称	ルノー・ジャポン株式会社 代表取締役社長 大極 司	製作国 : フランス共和国 製作者名 : ルノー SA 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	エンジン(エンジン本体)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンにおいて、減速時のクランクケース内の内圧設計が不適切なため、減速時のシリンダー内圧がクランクケース内圧よりも低くなり、エンジンオイルを含んだブローバイガスが燃焼室に逆流することがある。そのため、ピストンに多量のカーボンが堆積して剥離すると、排気バルブとバルブシート間に挟まり、高温の燃焼ガスが漏れ、排気バルブが溶損して、最悪の場合、走行中に警告灯が点灯し、エンジンの出力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ピストン上部と燃焼室、吸気バルブを洗浄し、エンジン制御プログラムを対策プログラムに書き換える。なお、排気バルブに損傷が認められる場合はエンジンを新品に交換する。		
不具合件数	265件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び 製作期間	リコール 対象車の台数	備考
ルノー	ABA-2RH5F	キャプチャー	VF12R401ED0680301～VF12R401EF0727724 平成25年7月22日～平成27年10月19日	1,943	
	ABA-2RH5F1	キャプチャー	VF12RAU1DG0745953～VF12R021AH0766891 平成27年6月26日～平成29年11月28日	602	
	ABA-RH5F	ルーテシア	VF15R400ED0679540～VF15R40SEG0737131 平成25年5月10日～平成28年5月31日	2,851	
	ABA-RH5F1	ルーテシア	VF15RBU0DF0720180～VF15REU0DG0736634 平成27年10月14日～平成28年10月1日	962	
	ABA-KWH5F	カンゲー1.2L MT	VF1KWB2B6D0678073～VF1KWB2B6G0748414 平成25年10月18日～平成28年11月23日	1,602	
	ABA-KWH5F1	カンゲー1.2L EDC	VF1KW04B3F0726305～VF1KW14B3H0762655 平成28年3月17日～平成29年7月19日	2,014	

	ABA-ZH5F	メガーヌ 1.2L HB GT Line	VF1BZ3603D0699154～VF1BZ3603G0730997 平成 26 年 4 月 4 日～平成 28 年 2 月 9 日	93	
	ABA-KZH5F	メガーヌ 1.2L Estate GT Line	VF1KZ3603E0700388～VF1KZ3603G0742744 平成 26 年 4 月 4 日～平成 28 年 7 月 7 日	143	
	(計 8 型式)	(計 4 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 25 年 5 月 10 日～平成 29 年 11 月 28 日	(計 10,210 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。