

連絡先 : 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和2年12月17日

リコール届出番号	4867	リコール開始日	令和2年12月18日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘		問い合わせ先 : お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位 (部品名)	燃料装置 (燃料タンク)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンク製造時の異物管理方法が不適切なため、溶接時にタンク内部に生成された酸化物が燃料ポンプのサクシオンフィルタに吸着するものがある。そのため、当該フィルタが詰まり、エンジン不調となり、最悪の場合、走行中にエンストするおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、燃料タンク内の酸化物を除くためガソリンを全て抜き、燃料ポンプのサクシオンフィルタ及びフューエルフィルタ、チャンバを新品と交換する。			
不具合件数	19件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	2BL-SD10	「CRF1100L Africa Twin」	SD10-1000020～SD10-1001390 令和元年10月29日～令和2年10月14日	1,177	Adventure Sports
			SD04-1200007～SD04-1200779 平成30年3月8日～平成30年11月6日	606	Adventure Sports
	SD04-1300001～SD04-1300390 平成30年11月5日～令和元年9月20日	272			
(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年3月8日～令和2年10月14日	(計2,055台)		