


[改善箇所説明図]

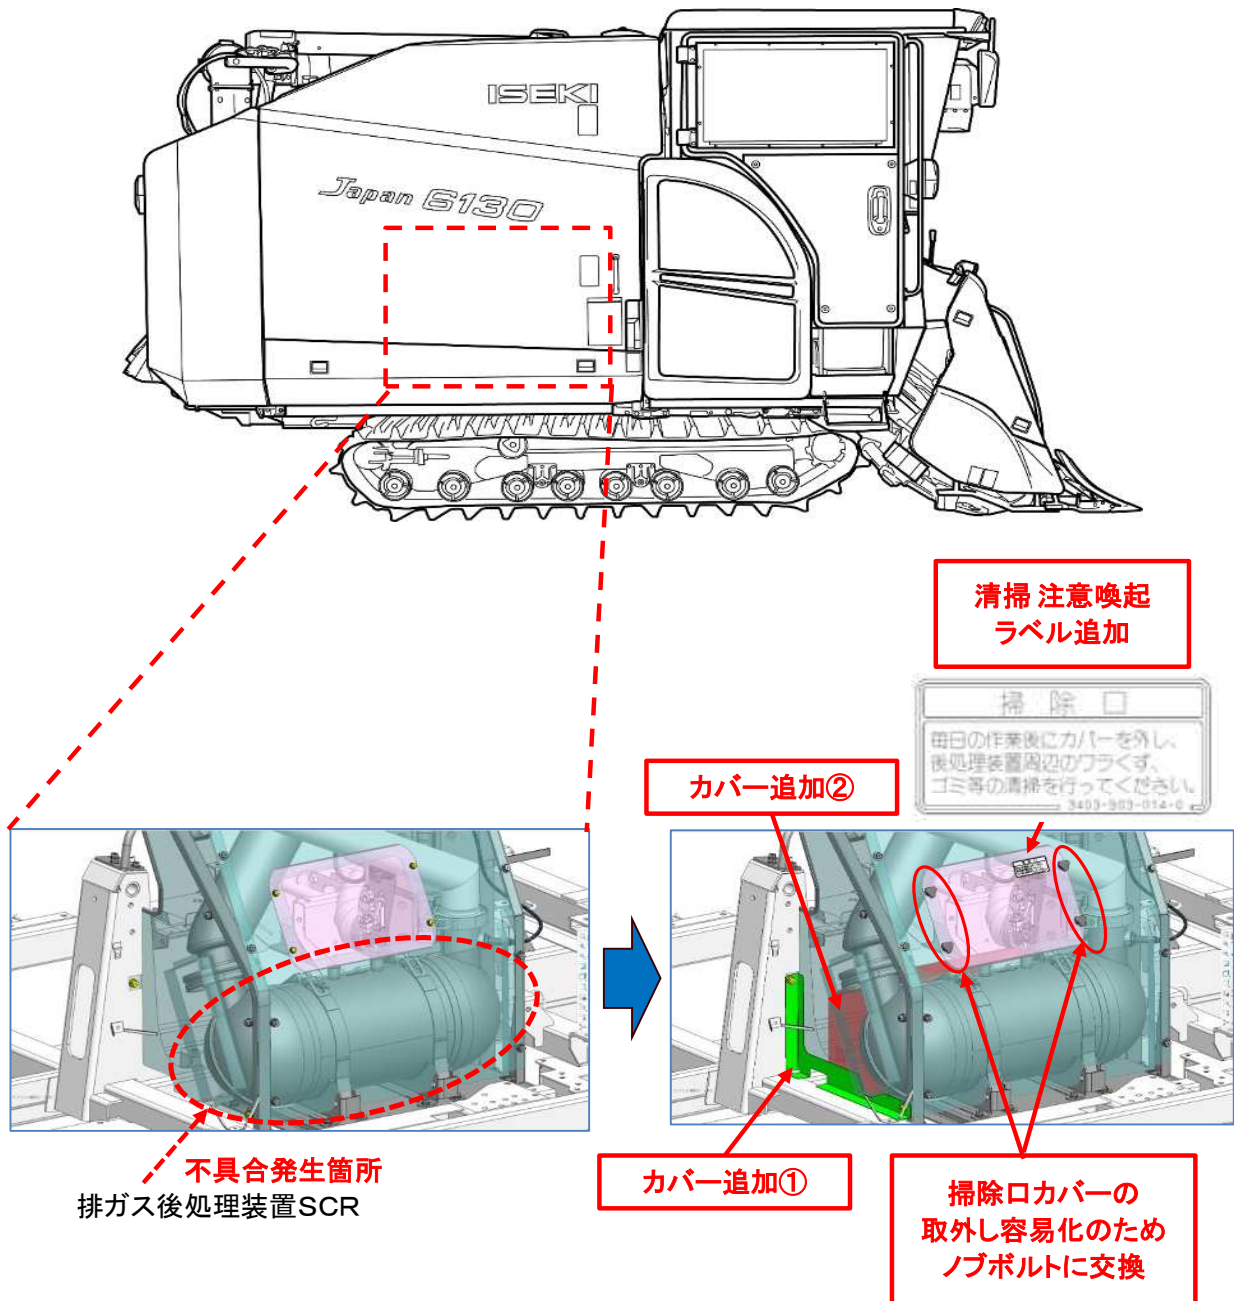

注： は、追加部品を示す。

刈取脱穀作業車の原動機の排ガス後処理装置（SCR）の周辺の塵埃堆積に対する設計配慮が不適切なため、塵埃が堆積するものがある。そのため、堆積した塵埃が高温となったSCR本体に接触して焦げ、発煙し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善内容

全車両、塵埃侵入防止カバーの追加組付けと清掃注意喚起ラベル貼付け、および掃除口カバーをノブボルト締付に組換える

識別

改善実施済車には、型式銘板の近傍に リコール届出番号の入ったステッカーを貼付する。